



ESM-9920 96 x 96 1/4 DIN Üniversal Girişli Sıcaklık Kontrol Cihazı

- 4 dijital proses(PV) ve 4 dijital proses set değeri(SV) göstergesi
- Üniversal proses girişi (TC, RTD)
- Konfigüre edilebilir ON/OFF, P, PI, PD ve PID kontrol formları
- Self-Tune işlemi ile (Step Response Tuning) PID katsayılarının sisteme Adaptasyonu
- Kontrol Çıkışı için programlanabilir ısıtma veya soğutma Fonksiyonları
- Alarm Çıkışı için Alarm Fonksiyonları

ESM-9920 Sıcaklık kontrol cihazı kullanım kılavuzu 2 ana bölümden oluşmaktadır. Ayrıca cihazın sipariş bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldığı bölümler de mevcuttur. Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan tüm başlıklar ve sayfa numaraları" **İÇİNDEKİLER**" dizininde yer almaktadır. Kullanıcı , dizinde yer alan herhangi bir başlığa bölüm numarası üzerinden erişebilir.

Kurulum:

Bu bölümde, cihazın fiziksel boyutları, panel üzerine montajı, elektriksel bağlantı konuları yer almaktadır. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazın nasıl devreye alınacağı anlatılmaktadır.

Çalışma Şekli Ve Parametreler:

Bu bölümde, cihazın kullanıcı arayüzü, parametrelere erişim, parametre tanımlamaları konuları yer almaktadır.

Ayrıca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullanım esnasında meydana gelebilecek tehlikeli durumları engellemek amacı ile uyarılar konmuştur.

Aşağıda bölümler içerisinde kullanılan Sembollerin açıklamaları belirtilmiştir.



Güvenlik uyarıları yandaki sembolle belirlenmiştir. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.



Elektrik çarpması sonucu oluşabilecek tehlikeli durumları belirtir. Kullanıcının bu sembolle verilmiş uyarıları kesinlikle dikkate alması gerekmektedir.



Cihazın fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirlenmiştir.

İÇİNDEKİLER

1.ÖNSÖZ.....	Sayfa	5
1.1 GENEL ÖZELLİKLER		
1.2 SİPARİŞ BİLGİLERİ		
1.3 GARANTİ		
1.4 BAKIM		
2.KURULUM.....	Sayfa	8
2.1 GENEL TANITIM		
2.2 BOYUTLAR		
2.3 PANEL KESİTİ		
2.4 ORTAM ŞARTLARI		
2.5 CİHAZIN PANEL ÜZERİNE MONTAJI		
2.6 CİHAZIN MONTAJ APARATLARI İLE PANEL ÜZERİNE SABİTLENMESİ		
2.7 CİHAZIN PANEL ÜZERİNDEN ÇIKARILMASI		
3.ELEKTRİKSEL BAĞLANTI.....	Sayfa	13
3.1 TERMİNAL YERLEŞİMİ VE BAĞLANTI TALİMATLARI		
3.2 ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ŞEMASI		
3.3 CİHAZ ETİKETİNİN GÖRÜNÜMÜ		
3.4 CİHAZ BESLEME GİRİŞİ BAĞLANTISI		
3.5 PROSES GİRİŞİ BAĞLANTISI		
3.5.1 TC (TERMOKUPL) BAĞLANTISI		
3.5.2 RTD BAĞLANTISI		
3.6 ESM-9920 SICAKLIK KONTROL CİHAZI GALVANİK İZOLASYON TEST DEĞERLERİ		
4.ESM-9920 SICAKLIK KONTROL CİHAZLARINDAKİ ÇIKIŞ BAĞLANTI ŞEKİLLERİ.....	Sayfa	19
4.1 PROSES ÇIKIŞI (RÖLE) BAĞLANTISI		
4.2 PROSES ÇIKIŞI (SSR SÜRÜCÜ) BAĞLANTISI		
4.3 ALARM ÇIKIŞI (RÖLE) BAĞLANTISI		
5.ÖN PANELİN TANIMI VE MENÜLERE ERİŞİM.....	Sayfa	21
5.1 ÖN PANELİN TANIMI		
5.2 CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE YAZILIM REVİZYONUNUN GÖSTERGEDE İZLENMESİ		
5.3 PROSES SET DEĞERİNİN AYARLANMASI		
5.4 ALARM SET DEĞERİNİN AYARLANMASI		
6.PARAMETRELER.....	Sayfa	24
6.1 PARAMETRE LİSTESİ		
6.2 PROGRAM PARAMETRELERİ KOLAY ERİŞİM ŞEMASI		
6.3 PROGRAMLAMA BÖLÜMÜNE GİRİŞ VE PROSES MENÜSÜ		
6.4 KONTROL MENÜSÜ		
6.5 ALARM MENÜSÜ		
6.6 GÜVENLİK MENÜSÜ		
7.GENEL BİLGİLER.....	Sayfa	38
7.1 TUNE İŞLEMİ		
7.2 ALARM TİPLERİ		
8.ESM-9920 SICAKLIK KONTROL CİHAZINDAKİ HATA MESAJLARI.....	Sayfa	43
9.SPEŞİFİKASYONLAR.....	Sayfa	44

EU UYUM DEKLARASYONU

Üretici Firma Adı : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Üretici Firma Adresi : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, 16369 Bursa, Türkiye

Üretici bu ürünün aşağıdaki standartlara ve şartlara uygunluğunu beyan eder.

Ürün Adı : Sıcaklık Kontrol Cihazı

Model Kodu : ESM-9920

Tip Kodu : ESM-9920

Ürün Kategorisi : Kontrol ve laboratuvar kullanımlı , elektriksel teçhizat
Donanımlı ölçüm cihazı

Ürünün Uyumlu Olduğu Direktifler:

73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC

89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive

Aşağıdaki özelliklere göre tasarlanmış ve imal edilmiştir:

EN 61000-6-4:2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment

EN 61000-6-2:2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment

EN 61010-1:2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use

1.Önsöz

ESM-xx20 serisi Sıcaklık kontrol cihazları, endüstride sıcaklık veya herhangi bir proses değerinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmıştır. Üniversal proses girişi, kontrol çıkışları ve seçilebilir alarm fonksiyonları ile pek çok uygulamada kullanılabilir.

Kullanıldığı sektör ve uygulamalardan bir kısmı aşağıda verilmiştir:


Uygulama Alanları

Cam
Plastik
Petro-Kimya
Tekstil
Otomotiv
Makina imalat sektörü

Uygulama Şekilleri

PID Proses Kontrolü

1.1 Genel Özellikler

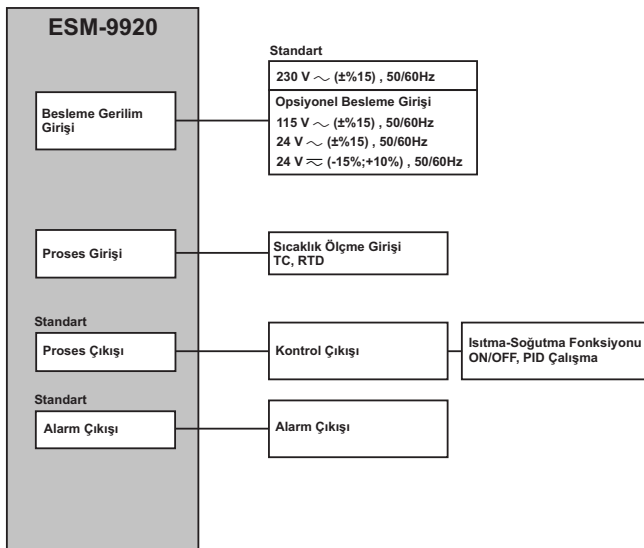

1.2 Sipariş Bilgileri

ESM-9920 (96x96 1/4 DIN)	A	BC	D	E	/	FG	HI	/	U	V	W	Z
			0	/	01	00	/	0	0	0	0	0

A Besleme Gerilimi
2 24V $\sim$ (-15%;+10%) 50/60Hz
3 24V $\sim$ ($\pm$ %15) 50/60Hz
4 115V $\sim$ ($\pm$ %15) 50/60Hz
5 230V $\sim$ ($\pm$ %15) 50/60Hz
9 Müşteriye Özel

BC Giriş Tipi	Skala
20 Konfigüre edilebilir (Tablo-1)	(Tablo-1)

D Seri Haberleşme
0 Yok

E Proses Çıkışı
1 Röle Çıkışı (Rezistif Yükte 5A@250V $\sim$, 1 NO + 1NC)
2 SSR Sürücü Çıkışı (Maksimum 12V $\sim$, 10mA)

FG Alarm Çıkışı
01 Röle Çıkışı (Rezistif Yükte 5A@250V $\sim$, 1 NO + 1NC)

Tablo-1

BC Giriş Tipi(TC)	Skala(°C)	Skala(°F)
23 J ,Fe CuNi IEC584.1(ITS90)	-200°C,900°C	-328°F,1652°F
25 K ,NiCr Ni IEC584.1(ITS90)	-200°C,1300°C	-328°F,2372°F
27 R ,Pt13%Rh Pt IEC584.1(ITS90)	0°C,1700°C	32°F,3092°F
28 S ,Pt10%Rh Pt IEC584.1(ITS90)	0°C,1700°C	32°F,3092°F
29 T ,Cu CuNi IEC584.1(ITS90)	-200°C,400°C	-328°F,752°F

BC Giriş Tipi(RTD)	Skala(°C)	Skala(°F)
39 PT 100 , IEC751(ITS90)	-200°C,650°C	-328°F,1202°F
40 PT 100 , IEC751(ITS90)	-199.9°C,650.0°C	-199.9°F,999.9°F

ESM-9920 Sıcaklık kontrol cihazına ait tüm sipariş bilgileri yandaki tabloda verilmiştir. Kullanıcı kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karşılıklarından faydalanarak oluşturabilir ve bunu sipariş koduna dönüştürebilir.

Öncelikle sisteminizde kullanmak istediğiniz cihazın besleme gerilimi daha sonra diğer özellikler belirlenmelidir.

Belirlediğiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluşturmak kutucuklarına yerleştiriniz.

Standart özellikler dışında kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.



Vac tanımı olarak $\sim$ simgesi ; Vdc tanımı olarak $\sim\sim\sim$ simgesi
Vac ve Vdc'nin birlikte kullanıldığı tanımlarda $\sim\sim\sim$ simgesi kullanılmıştır.

1.3 Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

1.4 Bakım

Cihazın tamiri eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Cihazın dahili parçalarına erişmek için öncelikle cihazın enerjisini kesiniz.

Cihazı hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol , Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazın temizlenmesi , cihazın mekanik güvenliğini azaltabilir.

Cihazın dış plastik kısmını temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiş bir bez kullanınız.

2.Kurulum



Cihazın montajına başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

Paketin içerisinde,

- 1 adet cihaz
- 2 adet Montaj Aparatı
- Garanti belgesi
- Kullanma Kılavuzu bulunmaktadır.

Taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı, cihazın montajına başlamadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma işleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sorumluluk alıcıya aittir.

Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arızadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazın tüm elektriksel bağlantılarını sistemden ayırınız.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

Cihazın besleme gerilimi aralığının kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.

Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazın hatalı çalışmasına, cihazın ve sistemin zarar görmesine, elektrik şoklarına ve yangına sebep olabilir.


Cihazı, yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.

Cihazın montajının yapılacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.


Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın , bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım şekilleri ve amaçları dışında kullanılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.


2.1 Genel Tanıtım

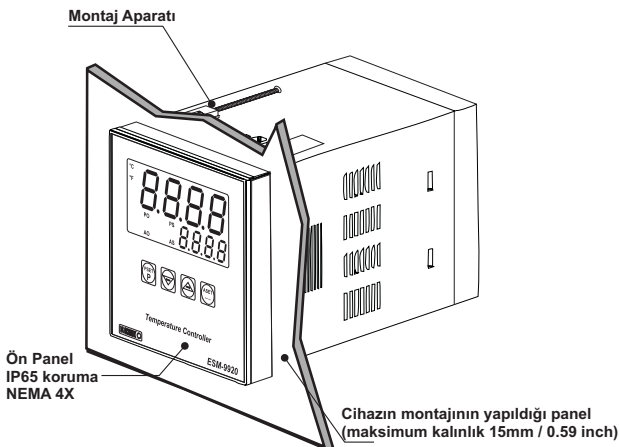

2.2 Boyutlar

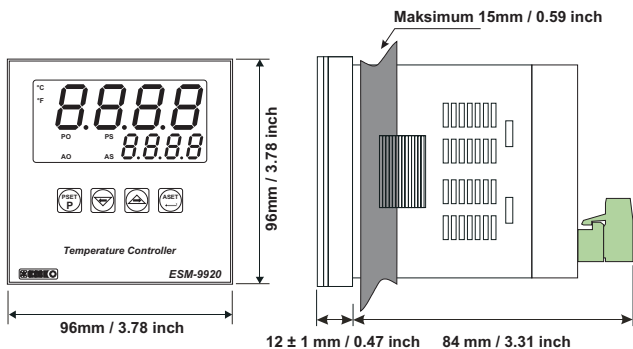

2.3 Panel Kesiti

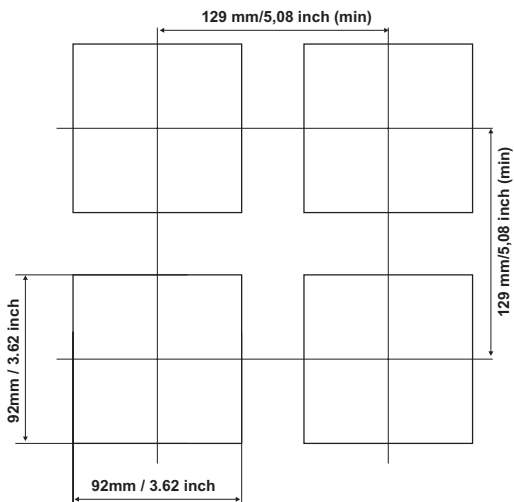

2.4 Ortam Şartları

Çalışma Koşulları



Çalışma Sıcaklığı : 0 ile 50 °C



Maksimum Rutubet : %90 Rh (Yoğunlaşma olmaksızın)



Yükseklik : 2000m'ye kadar




Cihazın kullanımının yasak olduğu ortam ve uygulamalar:

Aşındırıcı atmosferik ortamlar

Patlayıcı atmosferik ortamlar

Ev uygulamaları (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.)

2.5 Cihazın Panel Üzerine Montajı

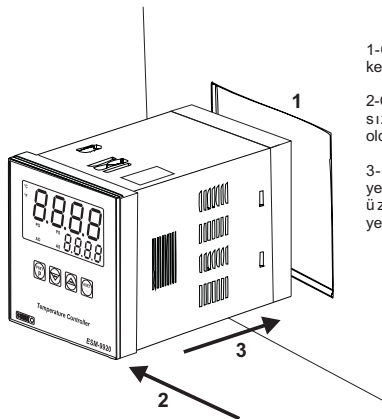

1-Cihazın montaj yapılacağı panel kesitini, verilen ölçülerde hazırlayınız.


2-Cihazın ön paneli üzerinde bulunan sızdırmazlık contalarının takılı olduğundan emin olunuz.

3-Cihazı panel üzerindeki kesite yerleştiriniz. Cihazın montaj aparatları üzerinde ise panel üzerine yerleştirmeden çıkarınız.



Cihazın montajının yapılacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.

2.6 Cihazın Montaj Aparatları İle Panel Üzerine Sabitlenmesi

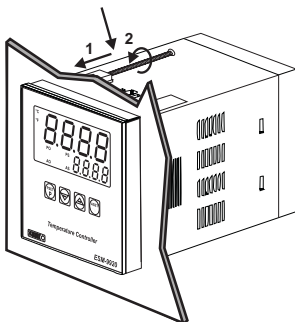

Cihaz panel montajına uygun olarak tasarlanmıştır.

1-Cihazı panelin ön tarafından açılan kesite iyice yerleştiriniz.

2-Montaj aparatlarını üst ve alt sabitleme yuvalarına yerleştirip aparat vidalarını sıkarak cihazı panele sabitleyin




Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

2.7 Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması



Cihazı panel üzerinden ayırma işlemine başlamadan önce cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını ayırınız.

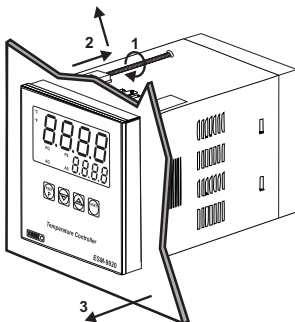

1-Montaj aparatlarının vidalarını gevşetiniz.

2-Montaj aparatlarını, üst ve alt sabitleme yuvalarından hafifçe çekerek çıkartınız.

3-Cihazı panelin ön tarafından çekerek çıkarınız.

3.Elektriksel Bağlantı



Cihazın sisteme göre konfigüre edilmiş olduğunu garanti altına alınız. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu alıcıya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.



Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasıflı operatör veya teknisyenler tarafından kullanılmalıdır. Cihaz aksamındaki voltaj insan hayatını tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatını tehlikeye sokabilir.




Cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.



Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

3.1 Terminal Yerleşimi ve Bağlantı Talimatları

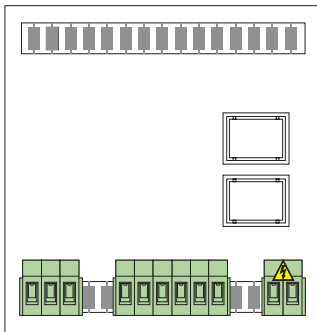

Maks. 2.5mm / 0.098 inch

Kablo Boyutu:

14AWG/1mm²

Tekli / Çoklu



Vida
sıkıştırma
0,5Nm




Tornavida
0,8 x3mm



3.2 Elektriksel Bağlantı Şeması




Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazaları engellemek için Cihazın Elektriksel bağlantılarının aşağıda verilen Elektriksel Bağlantı Şemasına göre yapılması gerekmektedir.

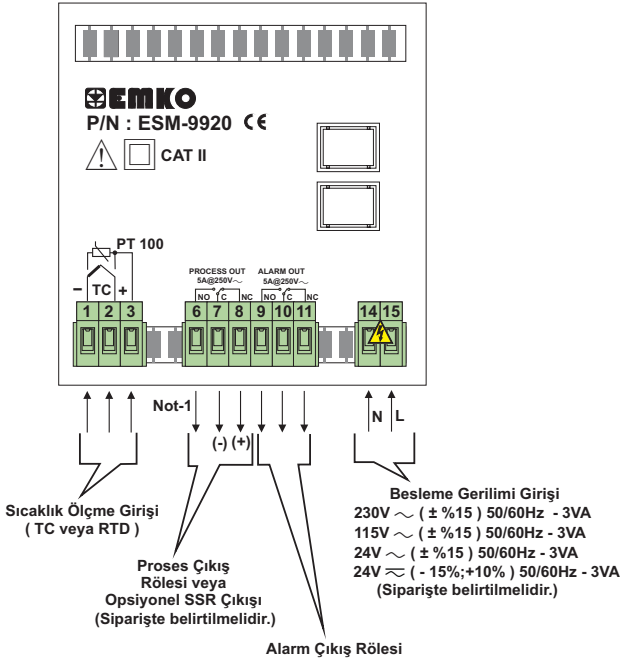


Not-1: SSR Sürücü çıkışı için Maks. 12V $\overline{\text{---}}$, 10mA



Sıcaklık Ölçme Girişi CAT II sınıfındadır.

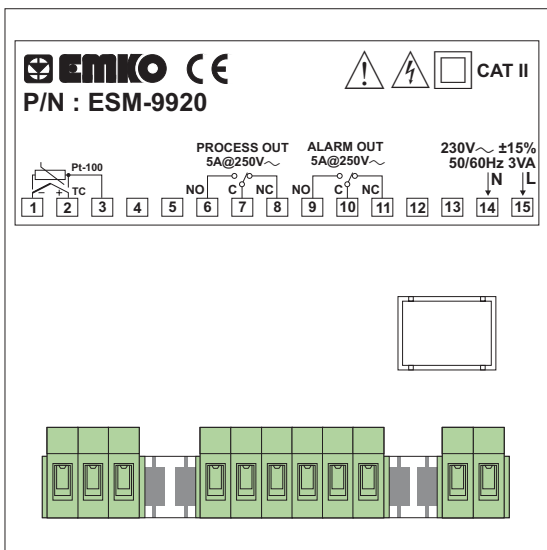

Besleme Girişi Bağlantısı

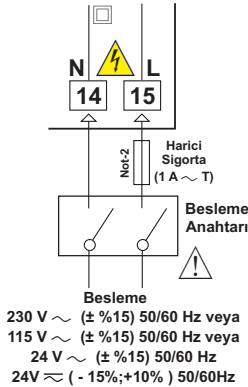

Not-2 : Harici sigorta tavsiye edilir.



Cihazın besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayınız. Cihazın besleme gerilimini tüm elektriksel bağlantılar yapıldıktan sonra veriniz. Cihazın çalışacağı besleme gerilim aralığı siparişte belirtilmelidir. Düşük ve yüksek gerilim aralığı için cihaz farklı üretilmektedir. Montaj sırasında, cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.



Cihaz üzerinde , cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarı yoktur. Cihazın besleme girişinde cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarını kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarının cihaza ait olduğu belirtilmeli ve kullanıcının rahatça ulaşabileceği yere konulmalıdır.


Besleme anahtarı Faz ve Nötr girişlerini ayıracak şekilde iki kutuplu olmalı , Elektriksel bağlantı besleme anahtarının açık/kapalı konumlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. Besleme anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş olmalıdır.

~ Besleme girişlerinde Harici Sigorta Faz bağlantısı üzerinde olmalıdır.

--- Besleme girişlerinde Harici Sigorta (+) hat bağlantısı üzerinde olmalıdır.

3.5 Proses Giriş Bağlantısı

3.5.1 TC (Termokupl) Bağlantısı

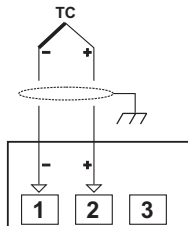

Termokupl bağlantısını şekilde gösterildiği gibi +, - uçlara dikkat ederek yapınız.




Termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanınız.
Ekranlı kablolarla topraklama bağlantısını yapınız.




Giriş Direnci $10M\Omega$ 'dan büyüktür.

3.5.2 RTD Bağlantısı

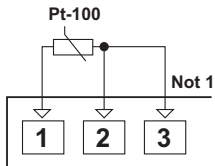

3 telli Pt-100 bağlantısı
(Hat kompanzasyonlu)
(Maksimum hat empedansı 10Ω)

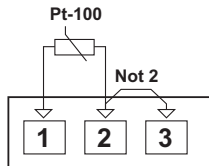

2 telli Pt-100 bağlantısı
(Hat kompanzasyonsuz)

Not 1 : 3 telli Pt-100 bağlantısında aynı çapta ve minimum $1mm^2$ kesitinde kablo kullanınız. Aynı çapta ve aynı tip kablo kullanımı hat kompanzasyonunun sağlıklı yapılabilmesi için gereklidir.


Not 2 : 2 telli Pt-100 kullanımında 2 ve 3 numaralı terminal arasında köprü atılmalıdır.

Not 3 : 10 m'den uzun mesafelerde 3 telli Pt-100 kullanılmalıdır.




Giriş Direnci $10M\Omega$ 'dan büyüktür.

3.6 ESM-9920 Sıcaklık Kontrol Cihazı Galvanik İzolasyon Test Değerleri

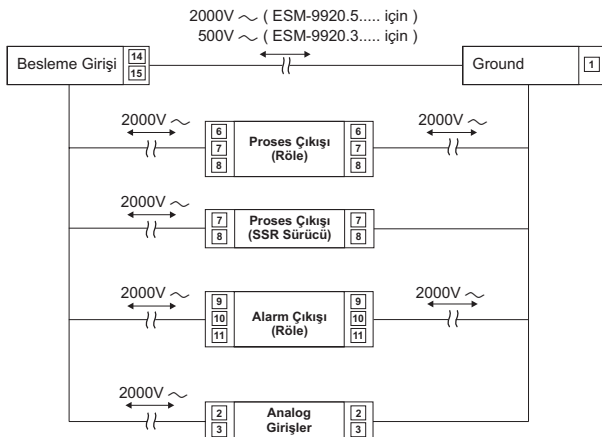


4. ESM-9920 Sıcaklık Kontrol Cihazındaki Çıkış Bağlantı Şekilleri

4.1 Proses Çıkışı (Röle) Bağlantısı

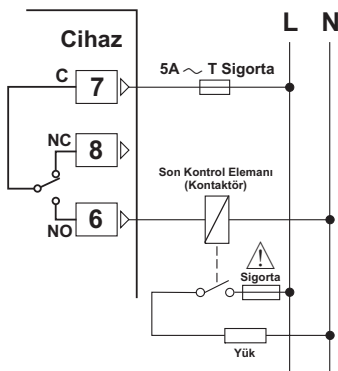


Sigortalar, uygulama dikkate alınarak seçilmelidir.

4.2 Proses Çıkışı (SSR Sürücü) Bağlantısı

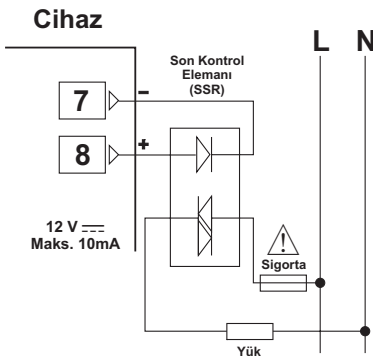


Sigortalar, uygulama dikkate alınarak seçilmelidir.

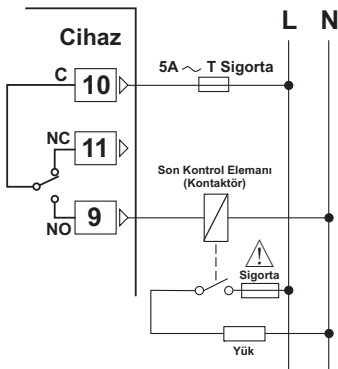

Sigortalar, uygulama dikkate alınarak seçilmelidir.

5. Ön Panelin Tanımı ve Menülere Erişim


5.1 Ön Panelin Tanımı

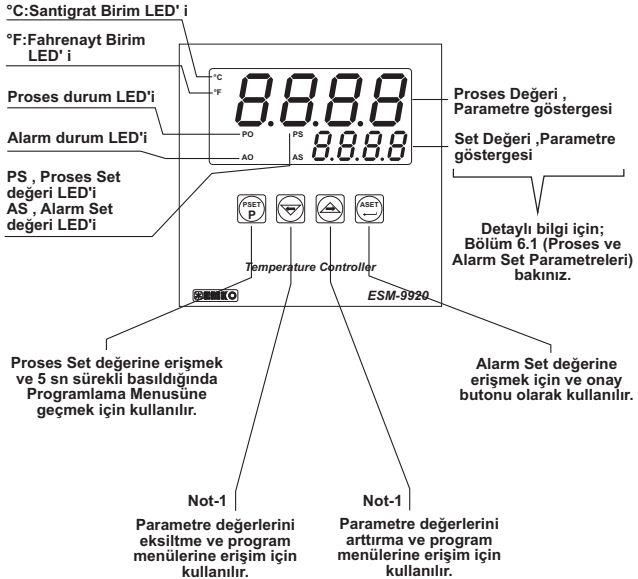


Not-1: Parametrelerin içerisindeyken Arttırma veya Eksiltme butonlarına 5sn sürekli basıldığında Cihaz Arttırma veya Eksiltme işlemlerini 10'ar 10'ar , 10sn sürekli basıldığında ise 100'er 100'er yapar.

5.2 Cihazın Çalıştırılması ve Yazılım Revizyonunun Göstergede İzlenmesi


Sıcaklık kontrol cihazına enerji uygulandığında İlk olarak Segment ve Led testi yapılır daha sonra Alt Göstergede cihazda kullanılan yazılımın revizyon numarası kullanıcıya bildirilmektedir.

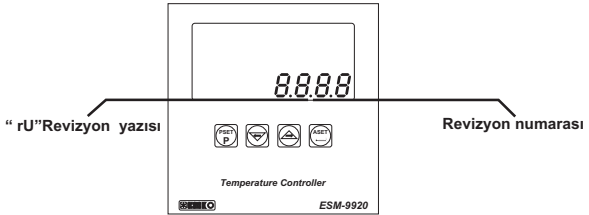


Cihaza enerji uygulandığındaki ekran bilgileri aşağıdaki gibidir:

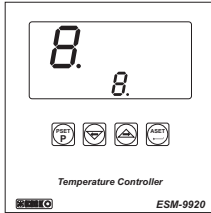


İlk segmentler test edilir.

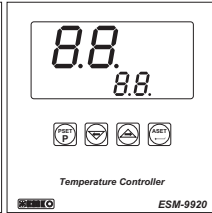


İkinci segmentler test edilir.

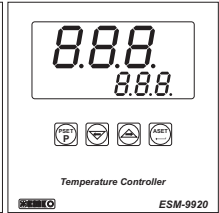


Üçüncü segmentler test edilir.

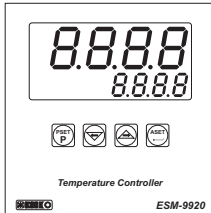

Dördüncü segmentler test edilir.

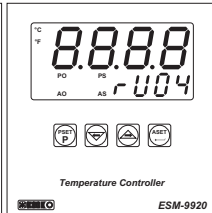

Revizyon numarası ekranda belirtilir. Tüm ledler enerjilenir.

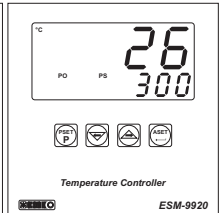


Ana Çalışma Ekranı gözlenir.




Cihazın açılışı sırasında beklenmeyen bir durumla karşılaşırsa cihazın enerjisini kesiniz ve yetkili kişileri bilgilendiriniz.

5.3 Proses SET Değerlerinin Ayarlanması

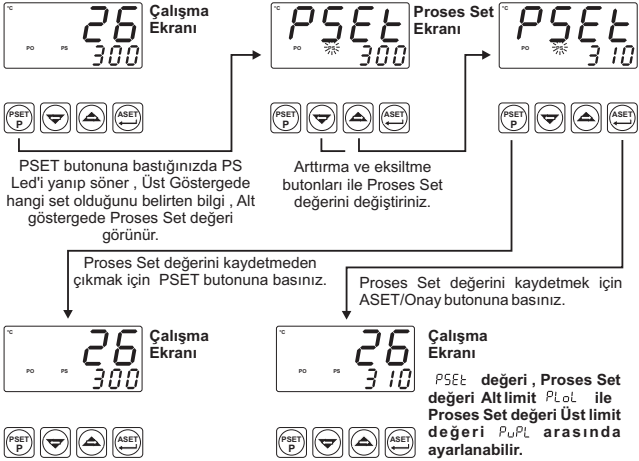

5.4 Alarm SET Değerlerinin Ayarlanması

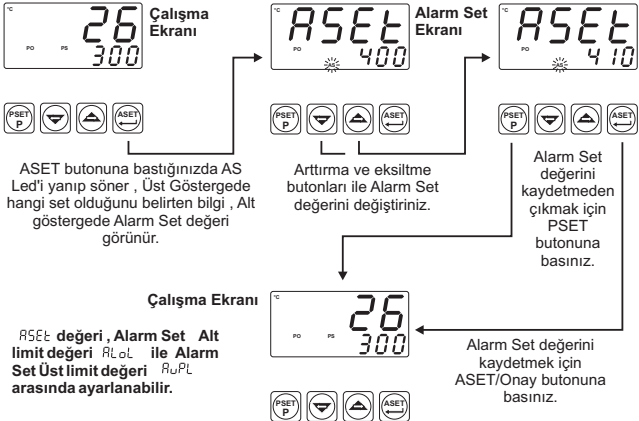

6. Parametreler

6.1 Parametre Listesi

ProS Proses menüsü başlığı

P_{inS} Proses giriş tipi seçimi (**Default Değeri = J Tipi (FE.C.n)**)

FE.C.n J tipi (Fe,Cu,Ni) Termocuple , -200°C,900°C veya -328°F,1652°F seçilebilir.

n.C.n K tipi (Ni,Cr,Ni) Termocuple , -200°C,1300°C veya -328°F,2372°F seçilebilir.

P13r R tipi (Pt13%RhPt) Termocuple , 0°C,1700°C veya 32°F,3092°F seçilebilir.

P10r S tipi (Pt10%RhPt) Termocuple , 0°C,1700°C veya 32°F,3092°F seçilebilir.

Cu.C.n T tipi (Cu,Cu,Ni) Termocuple , -200°C,400°C veya -328°F,752°F seçilebilir.

rt.d0 Pt - 100 , -200°C,650°C veya -328°F,1202°F seçilebilir.

rt.d1 Pt - 100 , -199.9°C,650.0°C veya -199.9°F,999.9°F seçilebilir.

un.it Birim Seçimi (**Default Değeri = °C**)

oC Gösterim şekli °C olarak seçilir.

oF Gösterim şekli °F olarak seçilir.

PLoL Proses Set değeri Alt Limit. Set değerinin alabileceği minimum değer tanımlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir. (**Default Değeri = -200**)

PuPL Proses Set değeri Üst Limit. Set değerinin alabileceği maksimum değer tanımlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir. (**Default Değeri = 900**)

PuOf Proses değeri için gösterim ofsetidir. Skalanın (PuPL- PLoL) ± 10 'u kadar değer aralığında tanımlanabilir. Tanımlanan bu değer proses gösterim değeri üzerine ilave edilir. (**Default Değeri = 0**)

Cont Kontrol menüsü başlığı

P_{rtS} Proses Tip seçimi (**Default Değeri = Heat**)

HEAt Proses tipi Isıtma olarak seçilebilir.

COoL Proses tipi Soğutma olarak seçilebilir.

C_{ntS} Proses Kontrol Tip seçimi (**Default Değeri = on.oF**)

on.oF Proses Kontrol şekli ON/OFF olarak seçilir.

P_{id} Proses Kontrol şekli PID olarak seçilir.

t_{unE} Tune parametresi. Proses Kontrol Tip seçimi "CntS" = "Pid" ise bu parametre gözlenebilir. (**Default Değeri = no**)

no Self - Tune işlemi (Step Response Tuning) yapılmaz. (Detaylı bilgi için Bknz. Bölüm 7.1:Tune işlemi)

YES Self - Tune işlemi (Step Response Tuning) yapılır.

Prbn Oransal Band . %1.0 ile %100.0 arasında bir değer alabilir. (**Default Değeri = 10.0**)
Proses Kontrol Tip seçimi "CntS" = "Pid" ise bu parametre gözlenebilir.

Int Integral Zamanı. 0 ile 3600sn arasında bir değer alabilir. Proses Kontrol Tip seçimi "CntS" = "Pid" ise bu parametre gözlenebilir.
(**Default Değeri = 100**)

tdEr Türev (Derivative) Zamanı. 0.0 ile 999.9sn arasında bir değer alabilir. Proses Kontrol Tip seçimi "CntS" = "Pid" ise bu parametre gözlenebilir.
(**Default Değeri = 25.0**)

tCon Çıkış kontrol periyodu. 1 ile 150 sn arasında bir değer alabilir. Proses Kontrol Tip seçimi "CntS" = "Pid" ise bu parametre gözlenebilir.
(**Default Değeri = 10**)

HYS Histerisiz değeridir. Proses Kontrol Tip seçimi "CntS" = "on.oF" ise bu parametre gözlenebilir. (**Default Değeri = 0**)
Tanımlanan skalanın (PuPL- PLoL) %0 ile %50'si arasında değer alabilir.

ALr Alarm menüsü başlığı

AHSE Alarm Histerisiz değeridir.Tanımlanan skalanın (AuPL- ALoL) %0 ile %50'si arasında değer alabilir. (**Default Değeri = 0**)

ATSL Alarm Tip seçimi (**Default Değeri = PHIA(Proses Yüksek Alarm)**)

PH.A Proses Yüksek Alarm seçilebilir.

PLoA Proses Düşük Alarm seçilebilir.

dH.A Sapma Yüksek Alarm seçilebilir.

dLoA Sapma Düşük Alarm seçilebilir.

dbnA Sapma Band Alarm seçilebilir.

drnA Sapma Range Alarm seçilebilir.

ALoL Alarm Set değeri Alt Limit. Alarm Set değerinin alabileceği minimum değer tanımlanabilir. Proses Set Alt Limit parametre değeri ile Alarm Set Üst Limit parametresindeki değer arasında tanımlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir. (**Default Değeri = 0**)

AuPL Alarm Set Üst Limit. Alarm Set değerinin alabileceği maksimum değer tanımlanabilir. Alarm Set Alt Limit değeri ile Proses Set Üst Limit parametresindeki değer arasında tanımlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir. (**Default Değeri = 500**)

RoNt Alarm on (Çekmede Gecikme) zamanı. 0 ile 9999sn arasında bir değer tanımlanabilir. (**Default Değeri = 0**)

RoFt Alarm off (Bırakmada Gecikme) zamanı. 0 ile 9998sn arasında bir değer tanımlanabilir. 9998'den sonra "LtCH" yazısı gözlenir bu durumda Alarm kilitlemeli çıkış seçilmiş olur. Alarm kilitlemeli çıkışı pasif etmek için ; Ana çalışma ekranında Değer Azaltma butonuna basılması gerekmektedir.(**Default Değeri = 0**)

ProT Güvenlik menüsü başlığı

PrPS Programlama bölümü erişim şifresidir. 0 ile 9999 arasında bir değer tanımlanabilir.
(**Default Değeri = 0**)

6.2 Program Parametreleri Kolay Erişim Şeması

Ana Çalışma Ekranı



Programlama bölümüne giriş için PSET/P butonuna 5sn basınız.



5sn sonra



ASET/Onay Butonuna basarak Şifre Giriş Ekranına geliniz.


Şifre Giriş Ekranı




Arttırma veya Eksiltme butonları ile şifreyi giriniz.



ASET/Onay Butonu ile Şifre'yi onaylayınız.

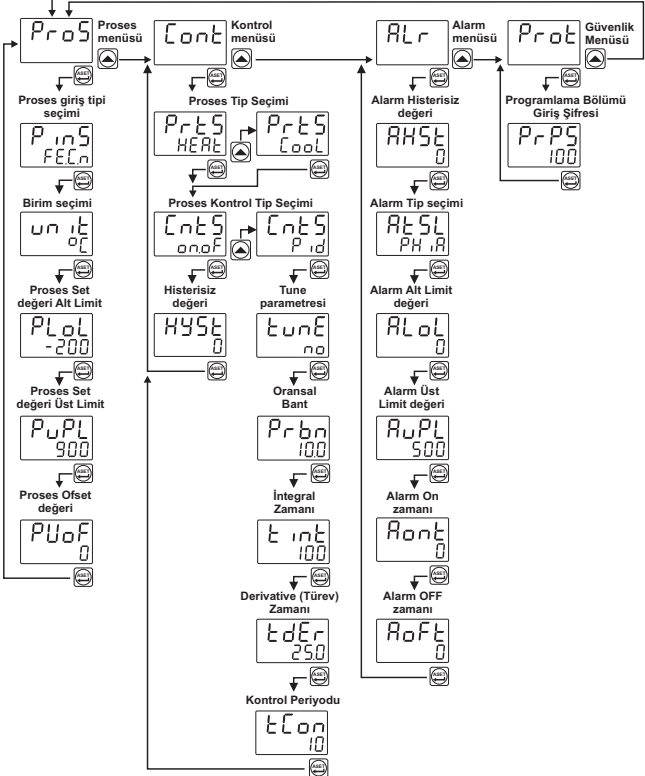

6.3 Programlama Bölümüne Giriş ve Proses Menüsü

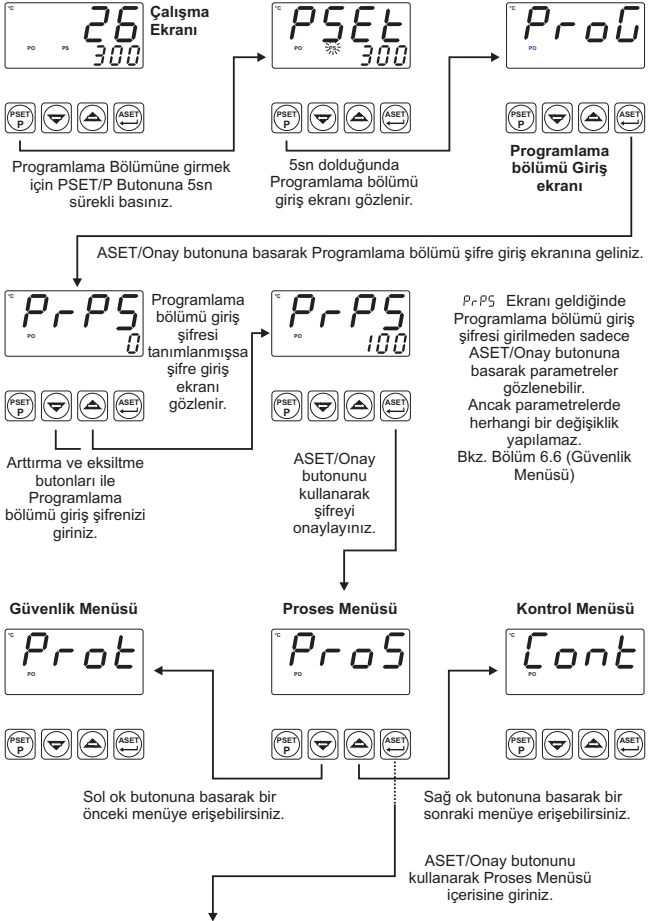



Proses Giriş Tipi Seçimi

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Proses Giriş Tipini aşağıdaki tiplerden birine ayarlayabilirsiniz.

FE.C.n : J tipi (Fe,Cu,Ni)Termocuple , -200°C,900°C veya -328°F,1652°F
n.C.n : K tipi (Ni,Cr,Ni)Termocuple , -200°C,1300°C veya -328°F,2372°F
P.İ.R : R tipi (Pt13%RhPt) Termocuple , 0°C,1700°C veya 32°F,3092°F
P.İ.R : S tipi (Pt10%RhPt) Termocuple , 0°C,1700°C veya 32°F,3092°F
C.u.C.n : T tipi (Cu,Cu,Ni)Termocuple , -200°C,400°C veya -328°F,752°F
r.t.d : Pt - 100 , -200°C,650°C veya -328°F,1202°F
r.t.d : Pt - 100 , -199.9°C,650.0°C veya -199.9°F,999.9°F

ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.




Birim Seçimi

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Birim Seçimini °C veya °F olarak ayarlayabilirsiniz.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.




Proses Set değeri Alt Limit

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Proses SET değerinin alabileceği minimum değeri ayarlayabilirsiniz. Proses Giriş Tipi minimum değeri ile Proses Üst Limit parametresindeki değer arasında ayarlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.




Proses Set değeri Üst Limit

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Proses SET değerinin alabileceği maksimum değeri ayarlayabilirsiniz. Proses Alt Limit parametresindeki değer ile Proses Giriş Tipi maksimum değeri arasında ayarlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.

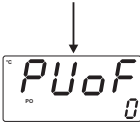

Proses Değeri Gösterim Ofseti


Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Skalanın (PuPL- PLoL) $\pm$ %10'u kadar değeri aralığında ayarlanabilir. Tanımlanan değeri proses değeri gösterimi üzerine ilave edilir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değışikliğı kaydedip Proses Menüü parametrelerinden çıkınız.




Menü listesinden çıkmak ve çalışma ekranına dönmek için PSET/P butonuna basınız.




Sağ ok butonuna basarak bir sonraki menüye erişebilirsiniz.



6.4 Kontrol Menüsü

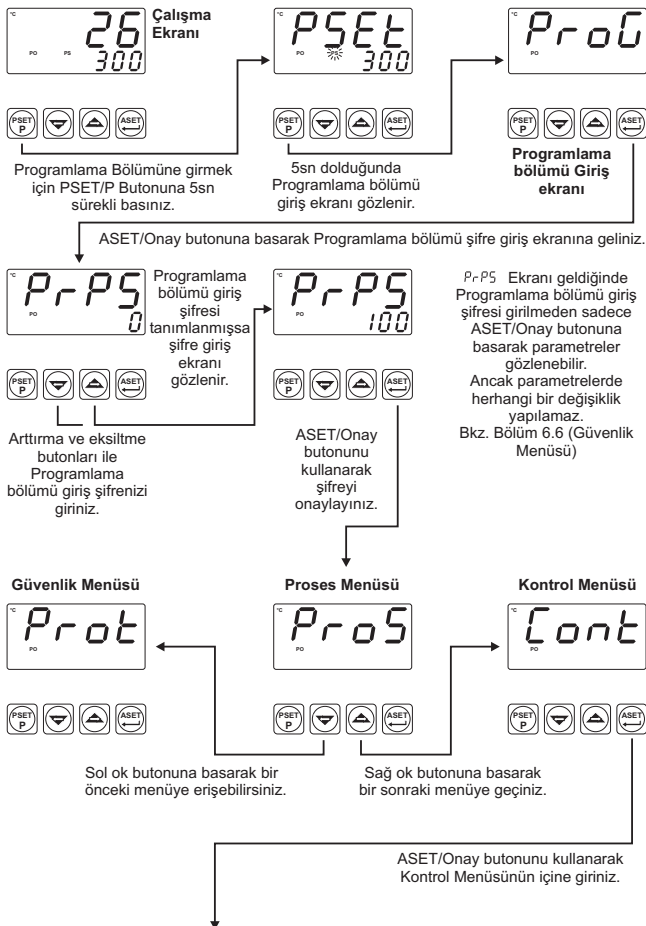



Proses Tip Seçimi

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Proses Tipi Isıtma (HEAT) veya Soğutma (COOL) olarak seçilebilir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



Proses Kontrol Tip Seçimi


Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Proses Kontrol Tipi (onof) veya (P_id) olarak seçilebilir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



Histerisiz değeri

Proses Kontrol Tip seçimi CntS = onof seçilmiş ise gözlenir. Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak tanımlanan skalanın (PuPL- PLoL) %0 ile %50'si arasında bir değer ayarlanabilir.



Proses Kontrol Tip seçimi CntS = onof olarak seçildiğinden ASET/Onay butonuna basıldığında , değişiklik kaydedilir ve Kontrol Menü s parametrelerinden çıkarılır.



Kontrol Menü s




Tune Parametresi

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Tune işlemini başlatabilir veya bitirebilirsiniz. Proses Kontrol Tip seçimi CntS = P_id seçilmiş ise gözlenir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



Oransal Bant

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Oransal Bant değerini %1.0 ile %100.0 arasında bir değere ayarlayabilirsiniz. Proses Kontrol Tip seçimi CntS = P_id seçilmiş ise gözlenir.

Örneğin ;

$PuPL = 1000^{\circ}C$, $PLoL = 0^{\circ}C$ ise ve

$Prbn = 50.0$ olarak tanımlı olsun.

Oransal Bant = $(PuPL - PLoL) * Prbn / 100.0$ olduğundan
Oransal Bant = $(1000 - 0) * 50.0 / 100.0 = 500^{\circ}C$ olur.




ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.




Integral Zamanı

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak 0 ile 3600 sn arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.
Proses Kontrol Tip seçimi $Ctrl5 = P$ id seçilmiş ise gözlenir.




Türev (Derivative) Zamanı

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak 0.0 ile 999.9 sn arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.
Proses Kontrol Tip seçimi $Ctrl5 = P$ id seçilmiş ise gözlenir.



Çıkış Kontrol Periyodu

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak 1 ile 150 sn arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.
Proses Kontrol Tip seçimi $Ctrl5 = P$ id seçilmiş ise gözlenir.



Röle Çıkışı : Kararlı bir proses kontrol için çıkış periyodunun kısa olması tavsiye edilmektedir. Ancak Röle kontaktlarının mekanik ömürlerinden (açma/kapama adetleri) dolayı kısa çıkış periyotlarında kullanılmaları uygun değildir. 30 saniyeye yakın değerlerde veya daha büyük değerlerde, röle çıkışının kontrol çıkışı olarak kullanılması tavsiye edilir.

SSR Çıkışı : Kısa çıkış periyoduna gereksinim duyan sistemlerde (1-2 saniye civarında), son kontrol elemanı olarak SSR sürme çıkışının kullanılması tavsiye edilir.



Proses Menü



Kontrol Menü

Alarm Menü





Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye erişebilirsiniz.

Sağ ok butonuna basarak bir sonraki menüye erişebilirsiniz.

Menü listesinden çıkmak ve çalışma ekranına dönmek için PSET/P butonuna basınız.

6.5 Alarm Menüsü

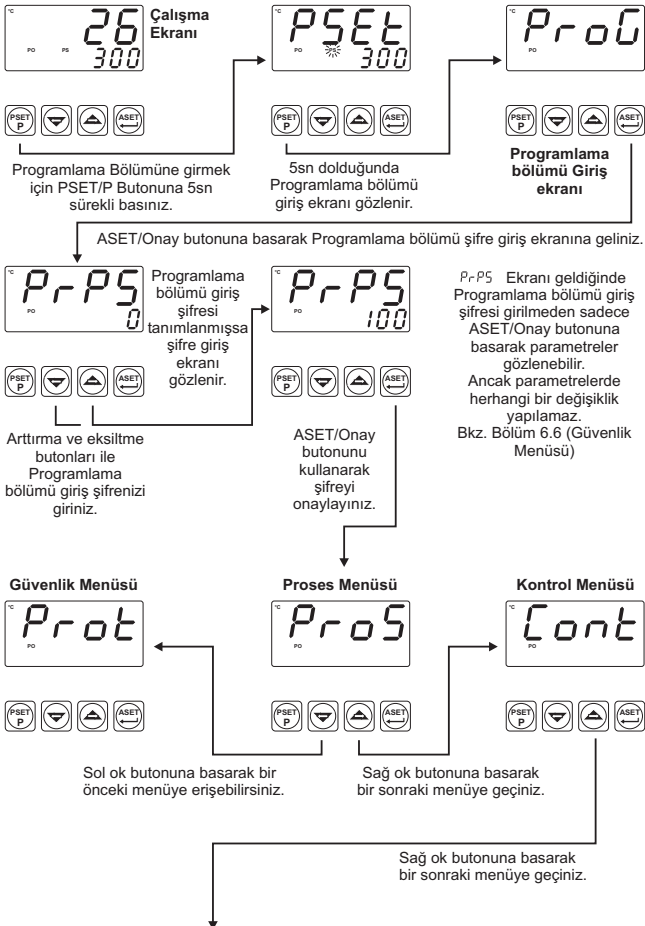

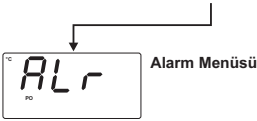

Alarm Menüsü



ASET/Onay butonunu kullanarak Alarm Menüsünün içine giriniz.



Alarm Histerisiz değeri

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak tanımlanan skalanın (AuPL-ALoL) %0 ile %50'si arasında bir değer ayarlanabilir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



Alarm Tip Seçimi

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak Alarm Tip Seçimini aşağıdaki tiplerden birine ayarlayabilirsiniz.

PH,AR ise : Proses Yüksek Alarm

PLoAR ise : Proses Düşük Alarm

dH,AR ise : Sapma Yüksek Alarm

dLoAR ise : Sapma Düşük Alarm


dbnAR ise : Sapma Band Alarm

drrnAR ise : Sapma Range Alarm

Detaylı Açıklama için Bknz Bölüm 7.2 Alarm Tipleri.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.




Alarm Set Alt Limit değeri

Alarm Set değerinin alabileceği minimum değer ayarlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir. Proses Giriş Tipi minimum değeri ile Alarm Üst Limit parametresindeki değer arasında ayarlanabilir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.

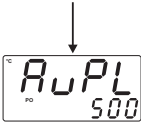

Alarm Set Üst Limit değeri

Alarm Set değerinin alabileceği maksimum değer ayarlanabilir. Alarm Set Alt Limit parametresindeki değer ile Proses Giriş Tipi maksimum değeri arasında ayarlanabilir. Proses giriş tipine ve skalasına göre değişir.




ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



Alarm On (Çekmede Gecikme) Zamanı

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak 0 ile 9999 sn arasında bir değer ayarlanabilir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip diğer parametreye geçebilirsiniz.



Alarm OFF (Bırakmada Gecikme) Zamanı

Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak 0 ile 9998 sn arasında bir değer ayarlanabilir. 9998 değerinden sonra Ekranda 'LFLH' yazısı gözlenir. Böylelikle Alarm kilitlemeli çıkış seçilmiş olur. Alarm kilitlemeli çıkışı pasif etmek için ; Ana çalışma ekranında Değer Azaltma butonuna basılması gerekmektedir.



ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip Alarm Menüü parametrelerinden çıkınız.

Kontrol Menüü



Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye erişebilirsiniz.

Alarm Menüü




Sağ ok butonuna basarak bir sonraki menüye erişebilirsiniz.

Güvenlik Menüü



Menü listesinden çıkmak ve çalışma ekranına dönmek için PSET/P butonuna basınız.

6.6 Güvenlik Menüsü

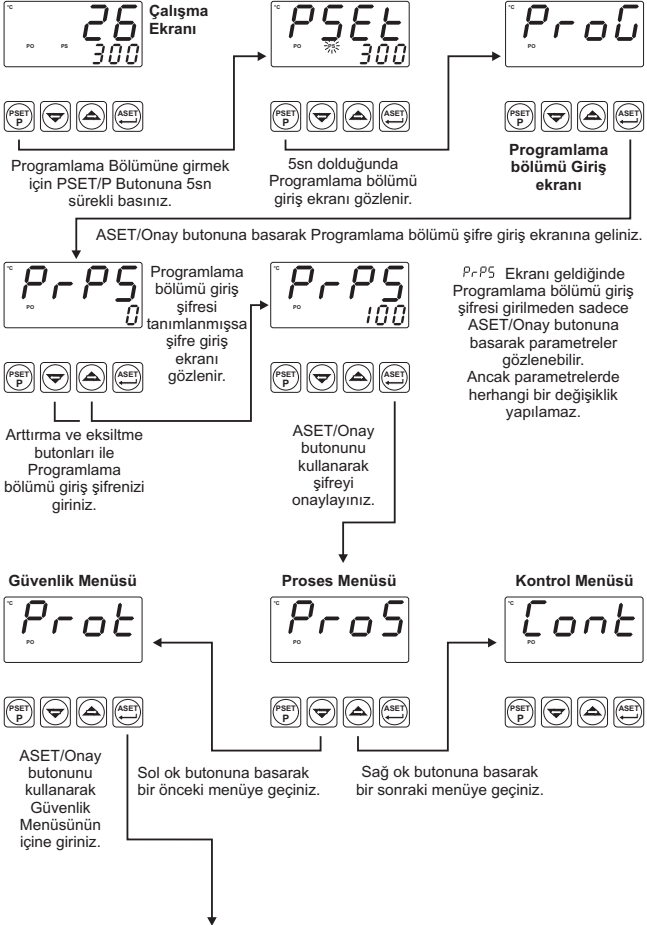



Programlama bölümü giriş şifre değeri

Programlama bölümüne erişim sırasında girilen Programlama bölümü giriş şifresidir. Arttırma veya Eksiltme butonlarını kullanarak 0 ile 9999 arasında bir değer ayarlanabilir.



Bu değer 0 ise ; Programlama bölümüne girişte şifre sorulmaz.

Bu değer 0'dan farklı iken Programlama bölümüne erişim sırasındaki şifre giriş ekranında ;


1- Kullanıcı *PrPS* değerini yanlış girerse :

Parametre değerlerini görmeden Ana çalışma ekranına döner.

2- Kullanıcı *PrPS* şifresini yazmadan ASET/Onay butonu ile Programlama bölümüne girerse (Parametreleri gözlemek amacıyla) : Güvenlik Menüsü hariç (*Prot*) tüm menüleri ve parametre değerlerini görebilir ancak parametrelerde herhangi bir değişiklik yapamaz. (Bkz. Bölüm 8. ESM-9920 Sıcaklık Kontrol Cihazındaki Hata Mesajları(4))

ASET/Onay butonunu kullanarak , değişikliği kaydedip Güvenlik Menüsü parametrelerinden çıkınız.

Alarm Menüsü



Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye erişebilirsiniz.

Güvenlik Menüsü



Sağ ok butonuna basarak bir sonraki menüye erişebilirsiniz.

Proses Menüsü



Menü listesinden çıkmak ve çalışma ekranına dönmek için PSET/P butonuna basınız.

Çalışma Ekranı




7. Genel Bilgiler


7.1 Tune İşlemi

Esm-xx20 cihazları , PID parametrelerini otomatik olarak tespit ederken **Self Tune** (Step Response Tuning) metodunu kullanır.

Tune işleminin Kullanıcı tarafından başlatılması.

- Programlama bölümüne giriniz.
- *Cont* menüsündeki , *tune* parametresini ; **YES** olarak seçiniz ve Programlama bölümünden , Ana çalışma ekranına dönünüz.
- Set göstergesinde " *tune* " yazısının yanıp söndüğünü gözlemleyiniz.

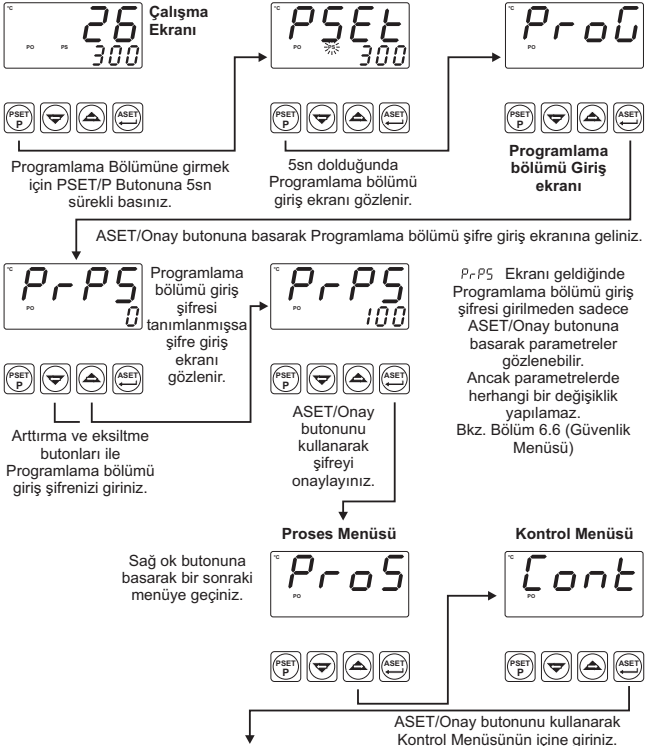

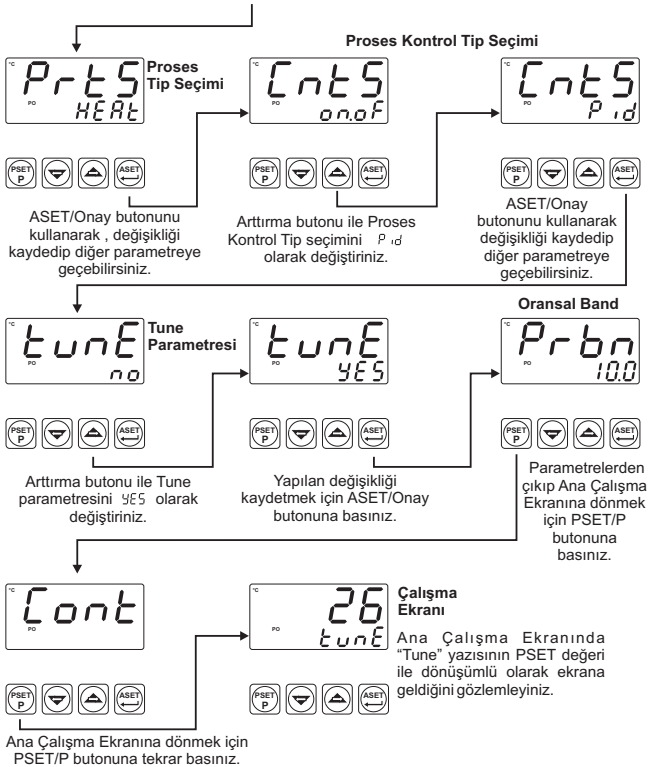

Eğer **Tune** işlemi sorunsuz olarak bitirilirse , cihaz yeni PID katsayılarını kaydedip çalışmasına devam eder ve **tune** parametresini **no** yapar.


Tune işleminin iptal edilmesi :

- 1- Sensör koparsa ;
- 2- 8 saat içinde **Tune** tamamlanamazsa ;
- 3- Kullanıcı Tune işlemi sırasında Proses Set değerini değiştirirse ;


Tune işlemi iptal edilir. Bu durumda Cihaz PID parametrelerine müdahale etmeden , eski PID parametreleri ile çalışmaya devam eder.

Eğer **Tune** işlemi sırasında cihazın enerjisi kesilirse , PID parametrelerine ve **tunE** parametresine müdahale edilemez ve cihazın enerjisi tekrar verildiğinde cihaz yarım bıraktığı **Tune** işlemine tekrar başlar.

Isıtma fonksiyonunun çalıştığı ve kontrol formu PID olarak seçilmiş sistemlerde ; Set değeri proses değerinden büyük ise **Sıcaklık + [(Set - Sıcaklık) / 2]** değerine kadar ; Cihaz proses çıkışını aktif eder. Proses değeri bu değere ulaştığında proses çıkışı %0'a düşürülür ve PID katsayıları hesaplanmaya başlanır.

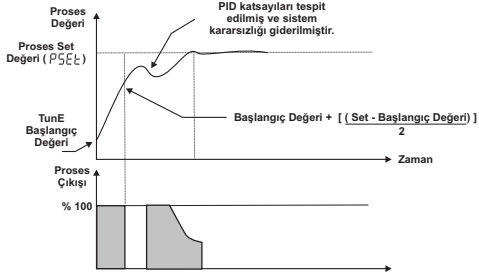

Soğutma fonksiyonunun çalıştığı ve kontrol formu PID olarak seçilmiş sistemlerde ; Set değeri Proses değerinden küçük ise **Sıcaklık - [(Sıcaklık - Set) / 2]** değerine kadar ; Cihaz proses çıkışını aktif eder. Proses değeri bu değere ulaştığında proses çıkışı %0'a düşürülür ve PID katsayıları hesaplanmaya başlanır.

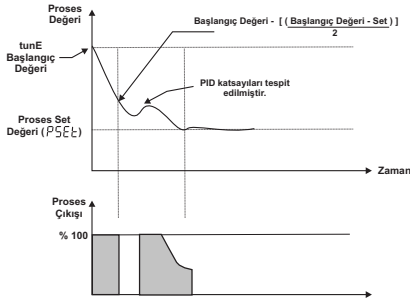

Tune (Step Response Tuning) işleminin başlayabilmesi için :



- 1- Cihazda kontrol formu P,PI,PD veya PID seçilmiş bir çıkış olmalıdır.
- 2- Proses değerinin , Isıtma Tune için ; Tam skalanın en az %5'i kadar Proses Set değerinin altında , Soğutma Tune için ; Tam skalanın en az %5'i kadar Proses Set değerinin üstünde olması gerekmektedir.
- 3- Tune işlemi sırasında Proses Set değeri değiştirilirse Tune işlemi iptal edilir.

7.2 Alarm Tipleri


Bölüm 6.5'te anlatılan Alarm Tip Seçimi $RtSL$ parametresinde yer alan Alarm Tipleri aşağıda anlatıldığı şekilde çalışmaktadır.





Proses Yüksek Alarm

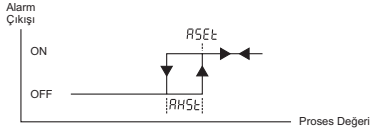


Proses Düşük Alarm

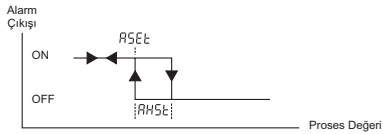

Sapma Yüksek Alarm

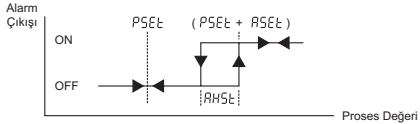


Sapma Düşük Alarm

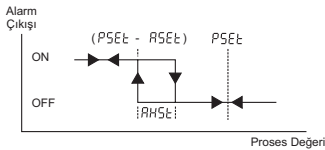




Sapma Band Alarm


Alarm
Çıkışı

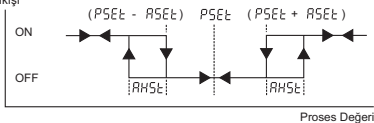

Sapma Range Alarm

Alarm
Çıkışı

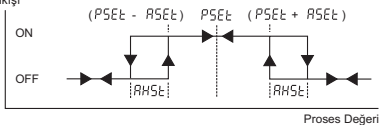



1- Analog girişlerdeki Sensör arızası. Sensör bağlantısı yanlış veya sensör bağlantısı yok.



2- Analog girişten okunan değer Proses Set Alt Limit (P_{LoL}) parametresindeki değerin altına düştüğünde üst ekrandaki değer şeklindeki gibi yanıp sönmeye başlar.




Bu örnek için Cihazın $P_{r o S}$ Menüsünde ;
 $P_{i n S} = F E E n$; $s u n i t = ^{\circ}C$; $P_{LoL} = -150$ ve
 $P_{uPL} = 250$ olarak tanımlı olsun.



Parametrenin detaylı açıklaması için Bölüm 6.3'e bakınız.



3- Analog girişten okunan değer Proses Set Üst Limit (P_{uPL}) parametresindeki değerin üstüne çıktığında üst ekrandaki değer şeklindeki gibi yanıp sönmeye başlar.



Bu örnek için Cihazın $P_{r o S}$ Menüsünde ;
 $P_{i n S} = F E E n$; $s u n i t = ^{\circ}C$; $P_{LoL} = -150$ ve
 $P_{uPL} = 250$ olarak tanımlı olsun.





Parametrenin detaylı açıklaması için Bölüm 6.3'e bakınız.



4- Cihazın Programlama bölümü giriş şifresi 0'dan farklı bir değer iken Programlama bölümüne girişteki şifre ekranında herhangi bir değer girilmeden ASET/Onay butonu ile Programlama bölümüne girildiğinde , kullanıcının parametrelerde değişiklik yapmasına izin verilmez. Arttırma veya Eksiltme Butonuna basıldığında Alt Gösterge ekranı şeklindeki gibi olur.



5- Programlama bölümü içerisindeyken kullanıcı 120sn içerisinde herhangi bir işlem yapmazsa , Cihaz otomatik olarak Ana çalışma ekranına döner.



6- Programlama bölümü içerisindeyken Tune işlemini YES olarak seçtiğinizde Ana çalışma ekranında yandaki uyarı yazısı 10sn boyunca yanıp sönerse Bölüm 7.1'de anlatılan Tune işlemi ile ilgili başlangıç şartları oluşmamış demektir.



9. Spesifikasyonlar

Cihaz Türü	: Sıcaklık Kontrol Cihazı
Fiziksel Özellikler	: 96mm x 96mm x 96mm 1/4 DIN 43700 Panel montajı için plastik koruma. Panel kesiti 92x92mm.
Koruma Sınıfı	: NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20).
Ağırlık	: Yaklaşık olarak 0.34 Kg.
Ortam Şartları	: Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda.
Stoklama / Ortam sıcaklığı	: -40 °C ile +85 °C / 0 °C ile +50 °C arasında.
Stoklama / Ortam nem oranı	: 90 % max. (Yoğunlaşma olmayan ortamda)
Montaj Tipi	: Sabit montaj kategorisi.
Aşırı Gerilim Kategorisi	: II.
Elektriksel Kirlilik	: II. Ofis veya iş ortamında, iletken olmayan kirlenmelerde.
Çalışma Periyodu	: Sürekli.
Besleme Voltajı Ve Gücü	: 230 V ~ (± %15) 50/60 Hz. 3VA 115 V ~ (± %15) 50/60 Hz. 3VA 24 V ~ (± %15) 50/60 Hz. 3VA 24 V ≍ (-15%;+10%) 50/60 Hz. 3VA
Proses Girişleri	: TC, RTD
Termokupl giriş tipleri	: Parametrelerden seçilebilir. J ,K ,R ,S ,T (IEC584.1)(ITS90)
Termorezistans giriş tipi	: PT 100 (IEC751) (ITS90)
Doğruluk	: Termokupl ve Termorezistans tam skalanın ± %0,25'i
Soğuk Nokta Kompanzasyonu	: Otomatik olarak ± 0.1°C/1°C.
Hat Kompanzasyonu	: Maksimum 10 Ω .
Sensör Koptu Koruması	: Skalanın üzerinde.
Okuma Sıklığı	: Saniyede 3 okuma.
Giriş Filtresi	: 1.0 Saniye
Kontrol Formları	: Programlanabilir ON / OFF, P, PI, PD veya PID.
Röle Çıkışları	: 2 adet. Rezistif Yükte 5A@250V~ (Programlanabilir kontrol veya alarm Çıkışı) (Elektriksel Ömür :Tam Yükte 100.000 Operasyon)
Opsiyonel SSR Sürücü Çıkışı	: Maks. 12V--- ,10mA
Prosess Göstergesi	: 19 mm Kırmızı 4 dijit LED Gösterge
Set Göstergesi	: 10.8 mm Yeşil 4 dijit LED Gösterge
LED göstergeler	: PS (Proses Set değeri), AS (Alarm Set değeri), PO (Proses Çıkışı) , AO (Alarm Çıkışı) °C ve °F Birim LED leri
Uyumlu Standartlar	: GOST-R, C