

EZM-7730 72x72 DIN Boyutlu

Programlanabilir Sayıcı



EZM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversel Girişli Programlanabilir Sayıcı

- 6 Dijit Proses (PV) ve 6 digit Set (SV) değeri göstergesi
- Reset , Pause ve ChA-ChB sayma girişleri
- Otomatik ve Manuel Resetli Çalışma
- NPN/PNP tipi Çalışma
- INC , DEC , INC / INC , INC / DEC , UP / DOWN , x1 / x2 / x4 faz kaymali sayma seçeneği
- Çarpım faktörü ve desimal nokta pozisyonu

KULLANIM KİLAVUZU HAKKINDA

EZM-7730 Programlanabilir Sayıcı cihazı kullanım kılavuzu 2 ana bölümünden oluşmaktadır. Ayrıca cihazın sıparış bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldığı bölümler de mevcuttur. Kullanım kılavuzu içerisinde yer alan tüm başlıklar ve sayfa numaraları "İÇİNDEKİLER" dizininde yer almaktadır. Kullanıcı , dizinde yer alan herhangi bir başlığa bölüm numarası üzerinden erişebilir.

Kurulum:

Bu bölümde, cihazın fiziksel boyutları, panel üzerine montajı, elektriksel bağlantıları yer almaktadır. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazın nasıl devreye alınacağı anlatılmaktadır.

Çalışma Şekli ve Parametreler :

Bu bölümde, cihazın kullanıcı arayüzü, parametrelere erişim, parametre tanımlamaları konuları yer almaktadır.

Ayrıca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullanım esnasında meydana gelebilecek tehlikeli durumları engellemek amacıyla uyarılar konmuştur.

Aşağıda bölümler içerisinde kullanılan Sembollerin açıklamaları belirtilmiştir.



Güvenlik uyarıları yandaki sembolle belirginleştirilmiştir. Uyarıların kullanıcı tarafından dikkate alınması gerekmektedir.



Elektrik çarpması sonucu oluşabilecek tehlikeli durumları belirtir.
Kullanıcının bu sembolle verilmiş uyarıları kesinlikle dikkate alması gerekmektedir.



Cihazın fonksiyonları ve kullanımı ile ilgili önemli notlar bu simbol ile belirginleştirilmiştir.

İçindekiler

1.ÖNSÖZ.....	Sayfa 5
1.1 GENEL ÖZELLİKLER 1.2 SİPARİŞ BİLGİLERİ 1.3 GARANTİ 1.4 BAKIM	
2.KURULUM.....	Sayfa 7
2.1 GENEL TANITIM 2.2 BOYUTLAR 2.3 PANEL KESİTİ 2.4 ORTAM ŞARTLARI 2.5 CİHAZIN PANEL ÜZERİNE MONTAJI 2.6 CİHAZIN MONTAJ APARATLARI İLE PANEL ÜZERİNE SABİTLЕНMESİ 2.7 CİHAZIN PANEL ÜZERİNDEN ÇIKARILMASI	
3.ELEKTRİKSELBAĞLANTI.....	Sayfa 12
3.1 TERMINAL YERLEŞİMİ VE BAĞLANTI TALİMATLARI 3.2 ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ŞEMASI 3.3 CİHAZ ETİKETİNİN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CİHAZ BESLEME GİRİŞİ BAĞLANTISI 3.5 SAYMA GİRİŞİ BAĞLANTISI 3.5.1 PROXIMITY & SWITCH BAĞLANTISI 3.5.2 INCREMENTAL ENKODER & SWITCH BAĞLANTISI 3.5.3 SWITCH BAĞLANTISI 3.6 RÖLE ÇIKIŞ BAĞLANTISI 3.7 EZM-7730 PROGRAMLANABİLİR SAYICI CİHAZI GALVANİK İZOLASYON TEST DEĞERLERİ	
4.ÖN PANELİN TANIMI VE SET PARAMETRELERİNE ERİŞİM.....	Sayfa 20
4.1 ÖN PANELİN TANIMI 4.2 EZM - 7730 PROGRAMLANABİLİR SAYICI CİHAZINA ENERJİ VERİLMESİ VE YAZILIM REVİZYONUNUN GöSTERGEDEN İZLENMESİ 4.3 SET DEĞERLERİNİN AYARLANMASI 4.4 SAYMA DEĞERİNİN SİFIRLANMASI 4.5 PROGRAM PARAMETRELERİNE ERİŞİM	
5.PROGRAM PARAMETRELERİ.....	Sayfa 29
6.EZM-7730 PROGRAMLANABİLİR SAYICI CİHAZINDAKİ HATA MESAJLARI.....	Sayfa 46
7.SPESİFİKASYONLAR.....	Sayfa 48

EU Uyum Deklarasyonu

Üretici Firma Adı : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Üretici Firma Adresi : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, 16369 Bursa, Türkiye

Üretici bu ürünün aşağıdaki standartlara ve şartlara uygunluğunu beyan eder.

Ürün Adı : Programlanabilir Sayıcı

Model Kodu : EZM-7730

Tip Kodu : EZM-7730

Ürün Kategorisi : Kontrol ve laboratuvar kullanımı , elektriksel teçhizat
Donanımlı ölçüm cihazı

Ürünün Uyumlu Olduğu Direktifler:

73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC

89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive

Aşağıdaki özelliklere göre tasarlanmış ve imal edilmiştir:

EN 61000-6-4:2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment

EN 61000-6-2:2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment

**EN 61010-1:2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement,
control and laboratory use**

1.Önsöz


EZM serisi Programlanabilir Sayıcı, paketleme makineleri, üretim ve kalite kontrol bantlarının yanı sıra cam, plastik, mermer, sac, kumaş kesim ve işleme makinelerindeki tüm boyut, adet, toplam adet, verimlilik ölçümlerinde güvenle kullanabileceğiniz, her türlü mekanik yapıya ve otomasyon sistemine kolaylıkla adapte edebileceğiniz bir ürünüdür.

Kullanıldığı sektör ve uygulamalardan bir kısmı aşağıda verilmiştir:

Uygulama Alanları

Paketleme ve ambalaj makineleri,
Kalite kontrol bantları,
Dolum sistemleri,
Takım tezgahları,
Posisyon Ölçme ve kontrol otomasyonları,
Mermer, Sac, Kumaş vs. Kesme makineleri,
Bina otomasyonları,
Üretim bantları

1.1 Genel Özellikler

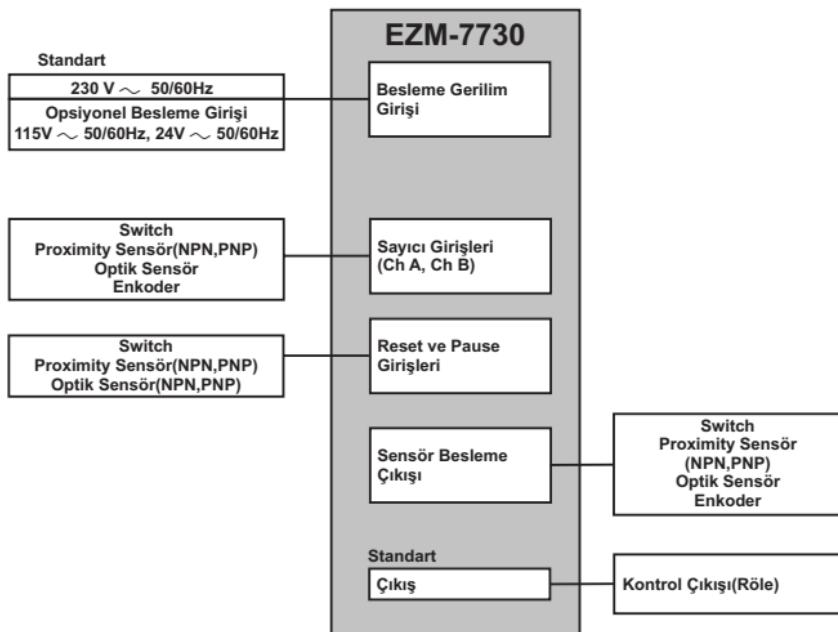

1.2 Sipariş Bilgileri

EZM-7730 (72x72 DIN)

A	B	C	D	E	/	F	G	H	/	U	V	W	Z
00	0	1	/	00	00	/	0	0	00				

A Besleme Gerilimi

3	24 V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
4	115 V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
5	230V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
9	Müşteriye Özel (Maksimum 240V ~ (-%15;+%10))50/60Hz.

E Output-1

1	Relay Output (5A @ 250 V ~) Rezistif yükte
---	--

EZM-7730 Programlanabilir Sayıcı cihazın ait tüm sipariş bilgileri yandaki tabloda verilmiştir. Kullanıcı kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karşılıklarından faydalananarak oluşturabilir ve bunu sipariş koduna dönüştürebilir.

Sisteminizde kullanmak istediğiniz cihazın besleme gerilimi belirlenmelidir.

Belirlediğiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluşturma kutucuklarına yerleştiriniz.

Standart özellikler dışında kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz.



Vac tanımı olarak ~ simgesi kullanılmıştır.

1.3 Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlüğe kalır.

1.4 Bakım

Cihazın tamiri eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Cihazın dahili parçalarına erişmek için öncelikle cihazın enerjisini kesiniz.

Cihazı hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol , Trichlorethylen gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazın temizlenmesi, cihazın mekanik güvenliğini azaltabilir.

Cihazın dış plastik kısmını temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiş bir bez kullanınız.



Cihazın montajına başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

Paketin içerisinde,

- 1 adet cihaz
- 1 adet Montaj Aparatı
- Garanti belgesi
- Kullanma Kılavuzu bulunmaktadır.

Taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı, cihazın montajına başlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma işleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafından yapılması gerekmektedir. Bu sorumluluk alıcıya aittir.

Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arızadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazın tüm elektriksel bağlantılarını sistemden ayırınız.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazın besleme girişinde enerjisini kapatacak bir anahtarın ve sigortanın kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.

Cihazın besleme gerilimi aralığının kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.

Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazın hatalı çalışmasına, cihazın ve sistemin zarar görmesine, elektrik şoklarına ve yangına sebep olabilir.


Cihazı, yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda kesinlikle kullanmayın.

Cihazın montajının yapacağı mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.


Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayıınız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın , bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım şekilleri ve amaçları dışında kullanılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.


2.1 Genel Tanıtım

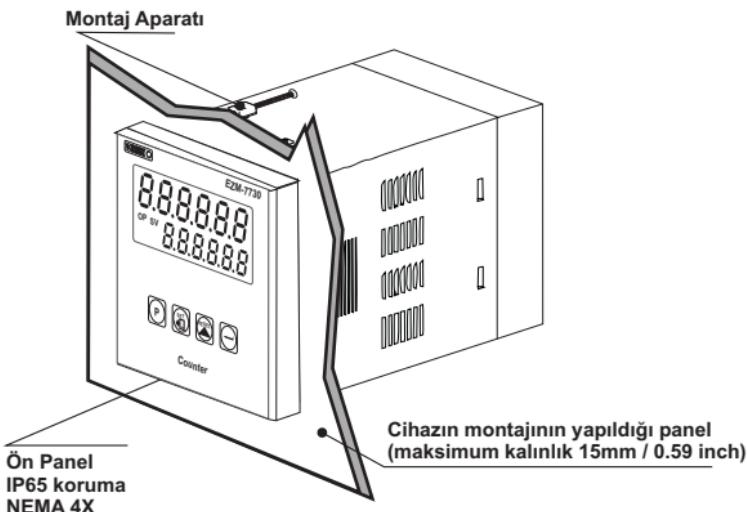

2.2 Boyutlar

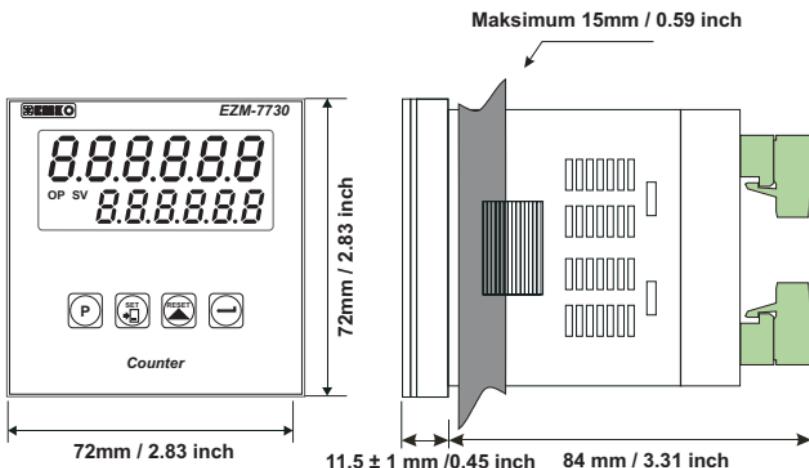

2.3 Panel Kesiti

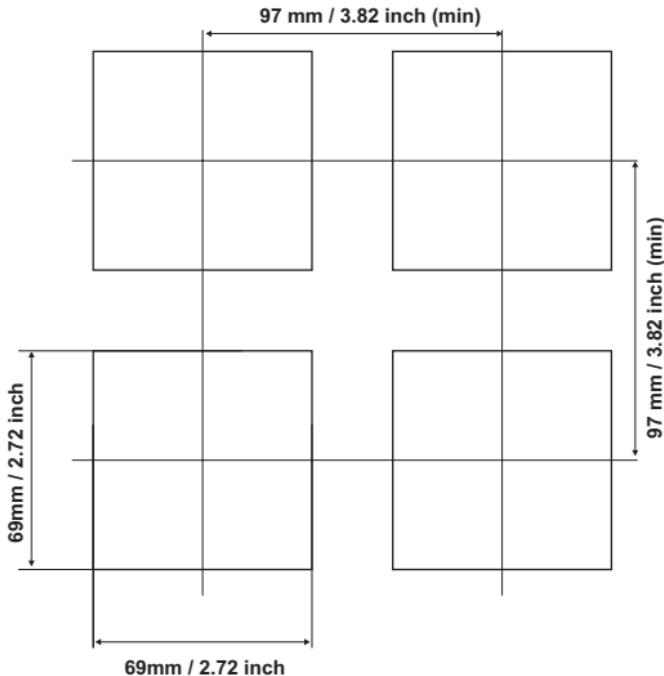

2.4 Ortam Şartları

Çalışma Koşulları



Çalışma Sıcaklığı : 0 ile 50 °C aralığında



Maksimum Rutubet : 90 %Rh (Yoğunlaşma olmaksızın)



Yükseklik : 2000m'ye kadar




Cihazın kullanımının yasak olduğu ortam ve uygulamalar:

Aşındırıcı atmosferik ortamlar

Patlayıcı atmosferik ortamlar

Ev uygulamaları (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.)

2.5 Cihazın Panel Üzerine Montajı

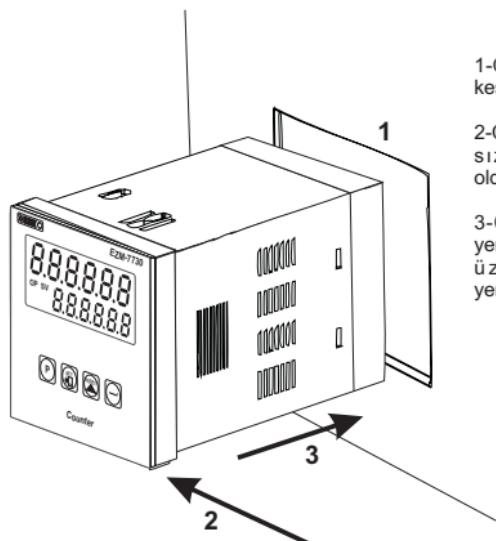

1-Cihazın montaj yapılacak panel kesitini, verilen ölçülerde hazırlayınız.


2-Cihazın ön paneli üzerinde bulunan sızdırmazlık contalarının takılı olduğundan emin olunuz.

3-Cihazı panel üzerindeki kesite yerleştiriniz. Cihazın montaj aparatları üzerinde ise panel üzerine yerleştirmeden çıkarınız.



Cihazın montajının yapılacak mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.

2.6 Cihazın Montaj Aparatları İle Panel Üzerine Sabitlenmesi

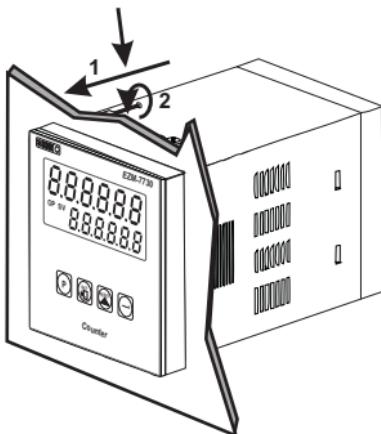

Cihaz panel montajına uygun olarak tasarlanmıştır.

1-Cihazı panelin ön tarafından açılan kesite iyice yerleştiriniz.

2-Montaj aparatlarını üst ve alt sabitleme yuvalarına yerleştirip aparat vidalarını sıkarak cihazı panele sabitleyin




Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayın. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

2.7 Cihazın Panel Üzerinden Çıkarılması



Cihazı panel üzerinden ayırma işlemine başlamadan önce cihazın ve bağlı olduğu sistemin enerjisini kesiniz, cihazın tüm bağlantılarını ayıriz.

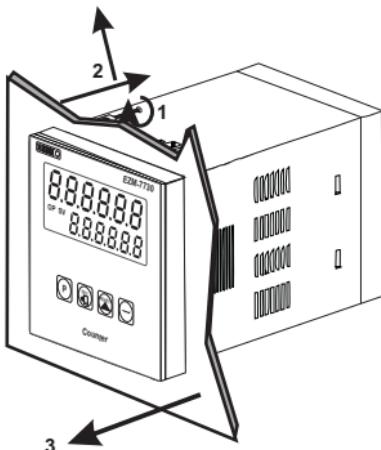

1-Montaj aparatının vidalarını gevşetiniz.

2-Montaj aparatlarını, üst ve alt sabitleme yuvalarından hafifçe çekerek çıkartın.

3-Cihazı panelin ön tarafından çekerek çıkarınız.

3.Elektriksel Bağlantı



Cihazın sisteme göre konfigüre edilmiş olduğunu garanti altına alınız. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu alıcıya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.



Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasıflı operatör veya teknisyenler tarafından kullanılmalıdır. Cihaz aksamındaki voltaj insan hayatını tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatını tehlikeye sokabilir.




Cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.



Elektrik şoklarını ve benzeri kazaları engellemek için cihazın tüm bağlantıları tamamlanmadan cihaz ve montajın yapıldığı sisteme enerji verilmemelidir.

3.1 Terminal Yerleşimi ve Bağlantı Talimatları

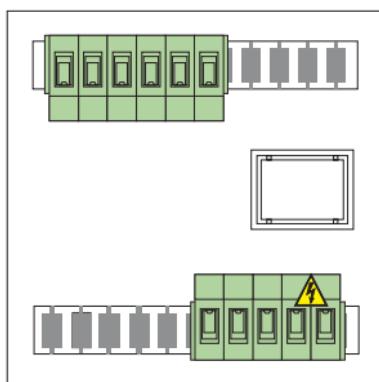

Max. 2.5mm / 0.098 inch
Kablo Boyutu:
14AWG/1mm²
Tekli / Çoklu



Vida sıkıştırma
0,5Nm




Tornavida
0,8 x3mm


3.2 Elektriksel Bağlantı Şeması



Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazaları engellemek için Cihazın Elektriksel bağlantılarının aşağıda verilen Elektriksel Bağlantı Şemasına göre yapılması gerekmektedir.

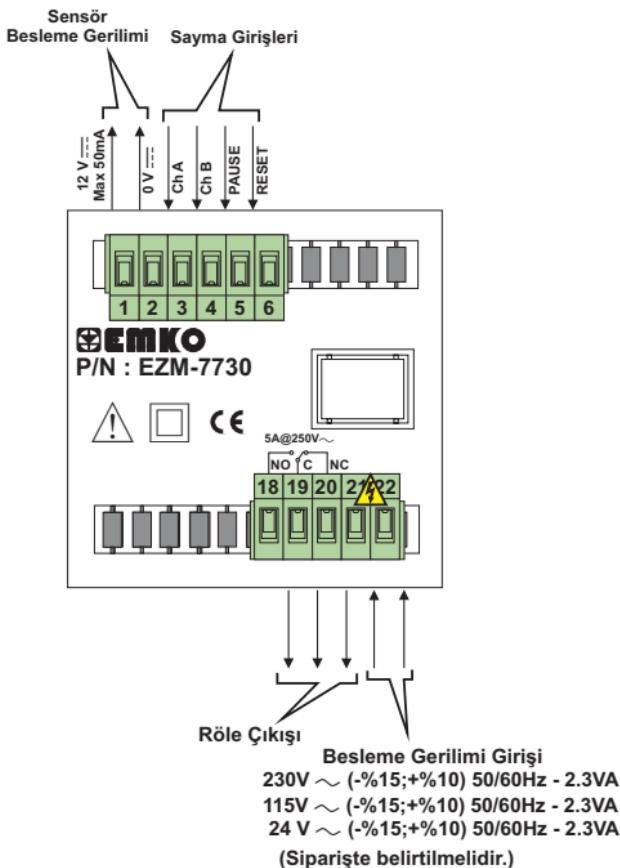


3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü

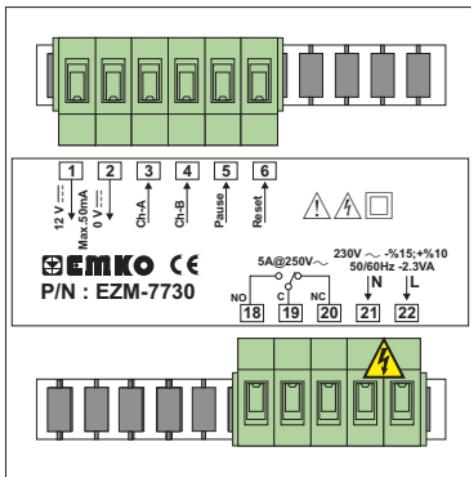


3.4 Cihaz Besleme Girişi Bağlantısı

Besleme Girişi Bağlantısı

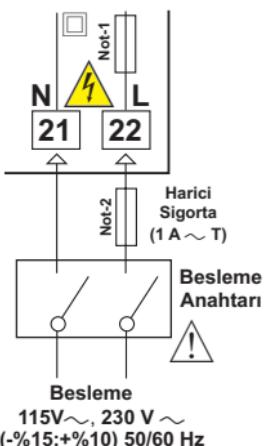

Besleme Girişi Bağlantısı

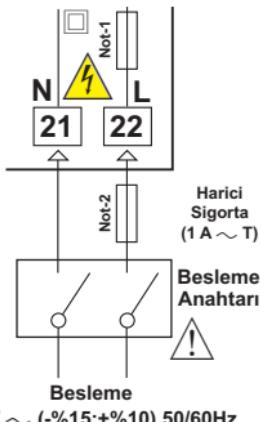

Not-1 : 115V ~ 50/60 Hz ve 230V ~ 50/60 Hz Besleme girişlerinde 33 R Ω dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadır.

24V ~ 50/60Hz Besleme girişlerinde 4R7 Ω dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadır.

Not-2 : Harici sigorta tavsiye edilir.



Cihazın besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayınız.
Cihazın besleme gerilimini tüm elektriksel bağlantılar yapıldıktan sonra veriniz.
Cihazın çalışacağına besleme gerilim aralığı sırısında belirtilmelidir. Düşük ve yüksek gerilim aralığı için cihaz farklı üretilmektedir. Montaj sırasında, cihazın besleme gerilimi aralığının kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi, yanlış besleme gerilimi uygulanarak cihazın, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazaları engelleyecektir.





Cihaz üzerinde, cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarı yoktur. Cihazın besleme girişinde cihazın enerjisini kapatacak bir besleme anahtarının kullanıcı tarafından sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarlarının cihaza ait olduğu belirtilmeli ve kullanıcının rahatça ulaşabileceği yere konulmalıdır.

Besleme anahtarları Faz ve Nör girişlerini ayıracak şekilde iki kutuplu olmalı, Elektriksel bağlantı besleme anahtarının açık / kapalı konumlarına dikkat edilerek yapılmalıdır. Besleme anahtarının açık/kapalı konumları işaretlenmiş olmalıdır.

~ Besleme girişlerinde Harici Sigorta Faz bağlantısı üzerinde olmalıdır.

3.5 Sayma Giriş Bağlantıları


3.5.1 Proximity & Switch Bağlantısı

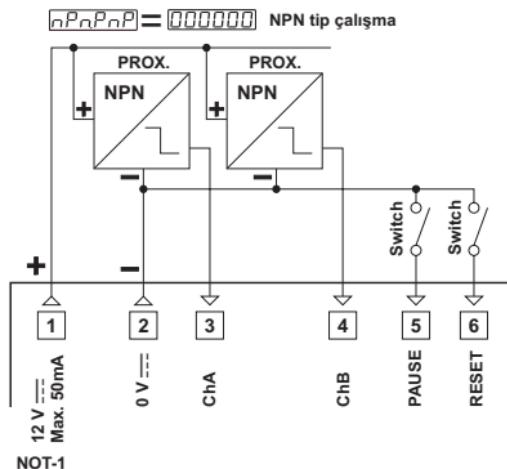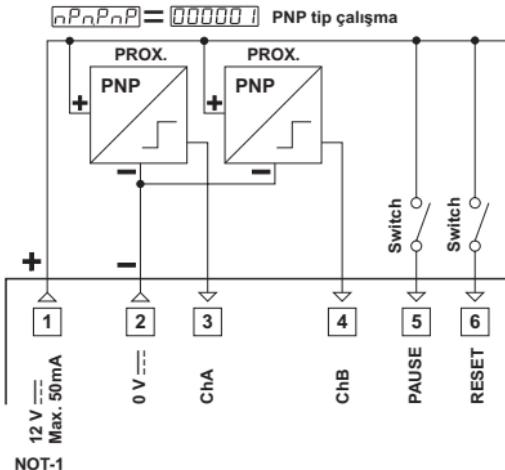


NOT-1 : Harici Transmitter için yardımcı güç beslemesi.
12V \pm %10 , 50 mA maksimum kısa devre koruması.

3.5.2 Incremental Enkoder & Switch Bağlantısı

$nPnPNP = 000000$ PNP tip çalışma


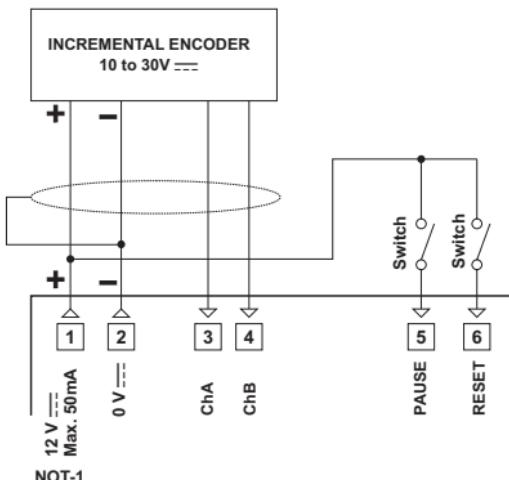


$nPnPNP = 0000000$ NPN tip çalışma

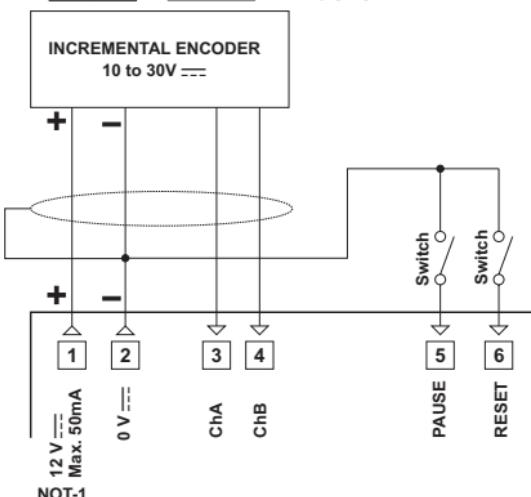


NOT-1 : Harici Transmitter için yardımcı güç beslemesi.
12V \pm %10 , 50 mA maksimum kısa devre koruması.

3.5.3 Switch Bağlantısı

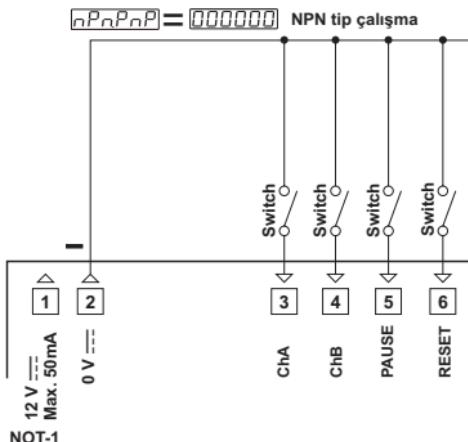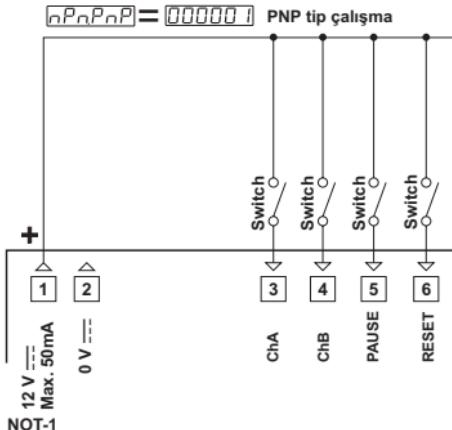


NOT-1 : Harici Transmitter için yardımcı güç beslemesi.
12V \pm %10 , 50 mA maksimum kısa devre koruması.

3.6 Röle Çıkış Bağlantısı

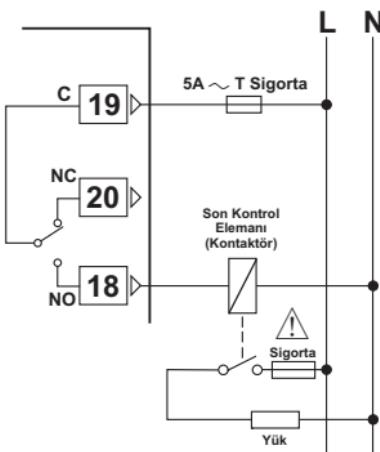


Sigortalar, uygulama dikkate alınarak seçilmelidir.

3.7 EZM-7730 Programlanabilir Sayıcı Cihazı Galvanik İzolasyon Test Değerleri

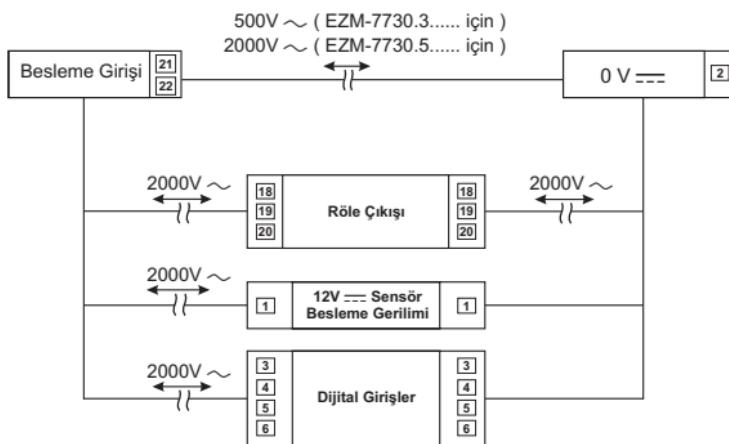

4. Ön Panelin Tanımı ve SET Parametrelerine Erişim


4.1 Ön Panelin Tanımı

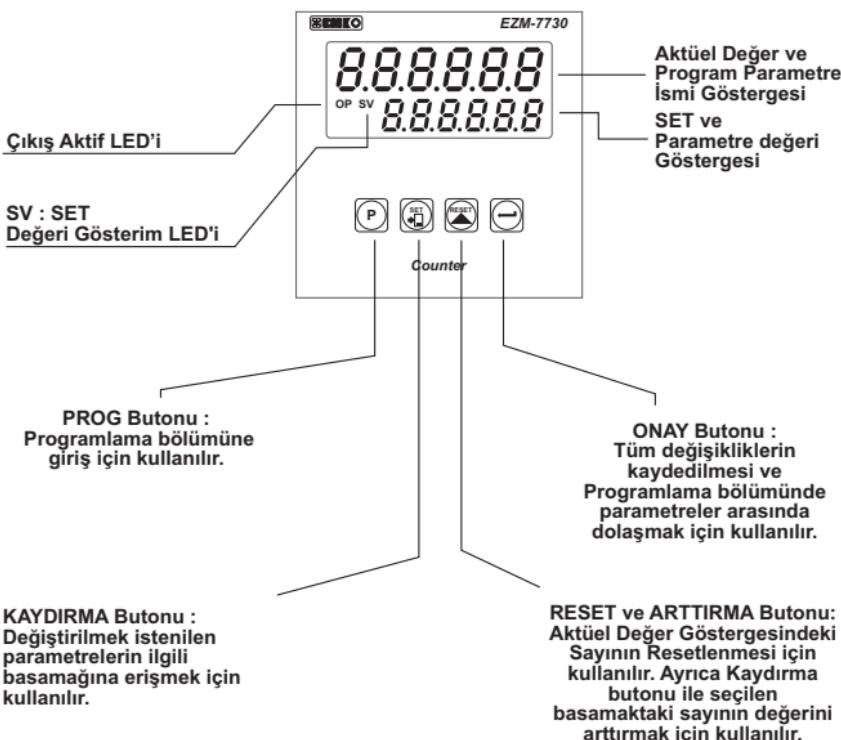

4.2 EZM - 7730 Programlanabilir Sayıcı Cihazına Enerji verilmesi ve yazılım revizyonunun göstergeden izlenmesi

Cihaza enerji uygulandığında ilk olarak cihazda kullanılan yazılımın revizyon numarası belirtilir daha sonra cihaz normal çalışma ekranına döner.

Cihaza enerji uygulandığındaki ekran bilgileri aşağıdaki gibi gibidir:

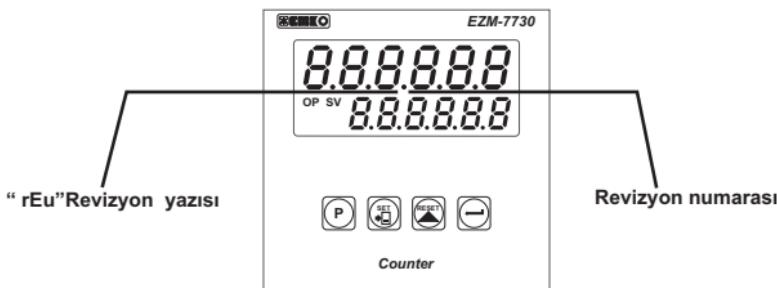

Yazılım Revizyonu




Ana Çalışma Ekranına gelinir.



Cihazın açılışı sırasında beklenmeyen bir durumla karşılaşılırsa cihazın enerjisini kesiniz ve yetkili kişileri bilgilendiriniz.

4.3 SET Değerinin Ayarlanması


Cihazın SET değerini değiştirelim.

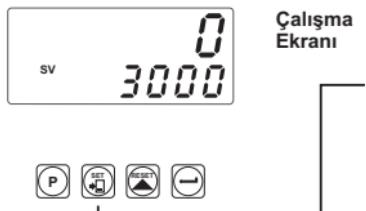


KAYDIRMA butonuna bastığınızda SET değerinin 6.Basamağı Yanıp sönmeye başlar.



KAYDIRMA Butonuna tekrar basınız.

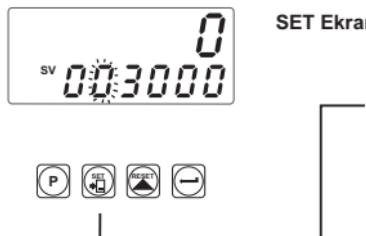


SET değerinin 5.basamağı Yanıp sönmeye başlar.

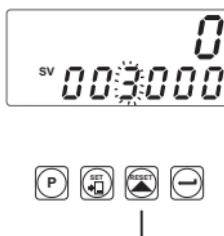

KAYDIRMA Butonuna Tekrar basınız.


SET
değerinin
4.basamağı
Yanıp
sönmeye
başlar.

ARTTIRMA
Butonuna
basarak yanıp
sönen
basamaktaki
sayıyı
arttırınız.

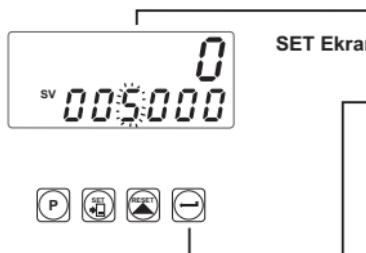

ONAY Butonuna basarak ilgili değeri SET değeri olarak kaydediniz.

4.4 Sayma değerinin resetlenmesi

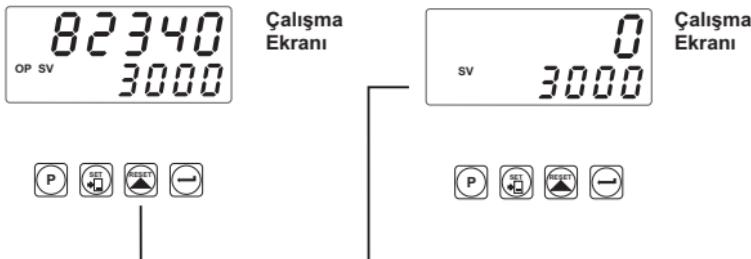

RESET butonuna bastığınızda Cihazın o ana kadar saymış olduğu değer Reset-ofset değerini alır.




Reset butonuna basılarak RESET işlemi yapılabildiği gibi RESET girişine sinyal uygulayarak da RESET işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Parametrelerin açıklanıldığı bölümlerde bu işlemler MANUEL RESET olarak ifade edilmektedir. MANUEL RESET işlemi sonunda cihaz; $\text{d}_{\text{if}}\text{E}c\text{t} = \underline{\underline{000000}}$ ise Reset Ofset değerine, $\text{d}_{\text{if}}\text{E}c\text{t} = \underline{\underline{000000}}\text{ }!$ için ise; $\text{r}_o\text{FSET} = \underline{\underline{000000}}$ ise SET değerine, $\text{r}_o\text{FSET} \neq \underline{\underline{000000}}$ ise Reset Ofset değerine döner.


4.5 Program Parametrelerine Erişim

Bu bölümde Program parametrelerine erişim işlemi anlatılmaktadır.

Tüm parametrelerin detaylı açıklaması **PROGRAM PARAMETRELERİ** bölümünde anlatılmıştır.

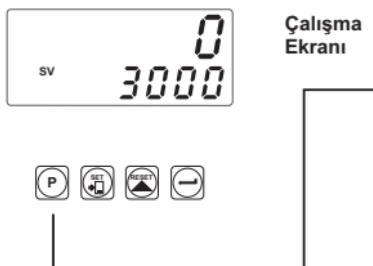


PROG butonuna bastığınızda Program bölümüne giriş için şifre sorulacaktır.

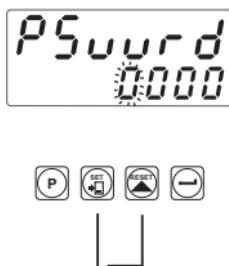


Şifre Ekranı

Parametrenin alabileceği, en yüksek değer basamağı ;
(Bu parametre için 4. basamak) yanıp söner.

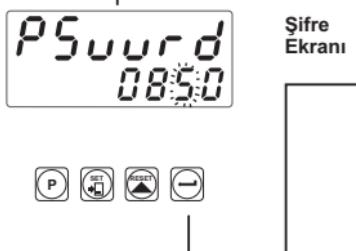

Şifrenizi yazdıktan sonra ONAY butonuna basınız.

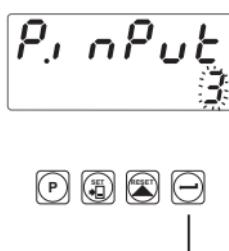


ONAY butonuna basınız.

Giriş Tipleri ve Fonksiyonları

Parametrenin alabileceği, en yüksek değer basamağı ;
(Bu parametre için 1. basamak) yanıp söner.

Parametrenin alabileceği , en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 2. basamak) yanıp söner.

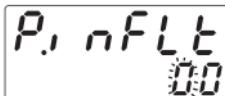

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.



Ch-A ve Ch-B Girişlerinin Pulse süresi

ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriğini değiştirebilir,ONAY butonu ile değiştirdiğiniz parametreyi kaydedip , bir sonraki parametreye geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.


Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 2.
basamak) yanıp söner.



Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.




Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.

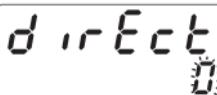

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.




Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.

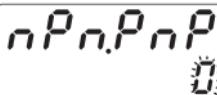

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.



Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.

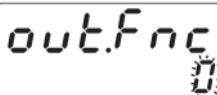

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.



Reset ve Pause Girişlerinin Pulse süresi

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Sayma yönü seçimi

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Sensör tipi seçimi

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Cıkış Fonksiyonları

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.




Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 4.
basamak) yanıp söner.




Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.

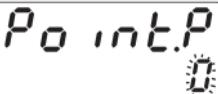

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.

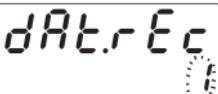

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Çıkış çalışma şekli

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Çıkış Pulse zamanı

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Gösterge için Nokta Pozisyonu

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.


ONAY butonuna basınız.

Veri Kayıt

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 1.
basamak) yanıp söner.

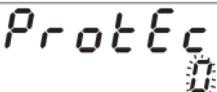

Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 6.
basamak) yanıp söner.



Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 6.
basamak) yanıp söner.



Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametrenin alabileceği ,
en yüksek değer basamağı;
(Bu parametre için 4.
basamak) yanıp söner.



Değişiklik yapmadan
Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Reset ve Set Koruması

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Çarpım Katsayısı

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Reset Ofset

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basınız.

Programlama Bölümü Giriş Şifresi

ARTTIRMA Butonu ile
parametrenin içeriğini
değiştirebilir, ONAY
butonu ile değiştirdiğiniz
parametreyi kaydedip ,
bir sonraki parametreye
geçiş yapabilirsiniz.

ONAY butonuna basarak
ilk parametreye
ulaşabilirsiniz.



sv



Çalışma Ekranı



Giriş Tipleri ve Fonksiyonları

Parametreler arasında
dolaşmaya devam etmek için
ONAY butonun basmaya
devam ediniz.


5. Program Parametreleri

P. inPut

Giriş Tipleri ve Fonksiyonları.


0000000

Cihaz Ch-A girişinin Yükselen Kenarında Yukarı doğru sayma yapar.

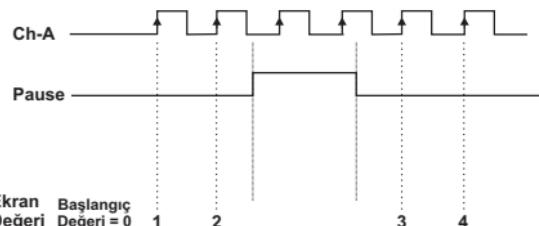

0000001


Cihaz Ch-A girişinin Yükselen Kenarında Aşağı doğru sayma yapar.

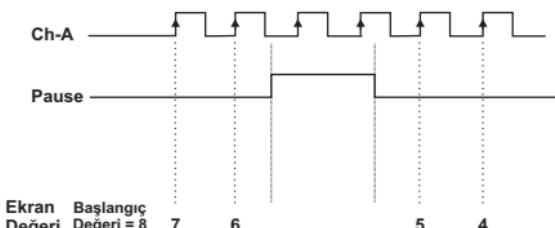

0000002

Cihaz Ch-A girişinin Yükselen Kenarında Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-B girişinin Yükselen Kenarında Aşağı doğru sayma yapar.

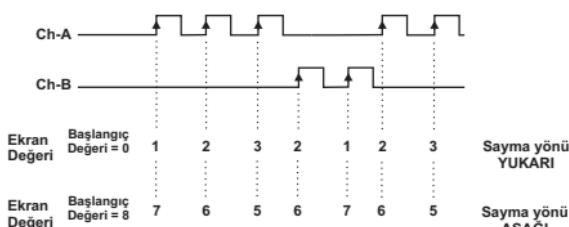


Cihazın sayma yönü **dirEcE** parametresi tarafından ayarlanır. **0000000** ise cihaz yukarı, **0000001** ise cihaz aşağı yönde sayar.

000003

Cihaz Ch-A girişinin Yükselen Kenarında Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-B girişinin Yükselen Kenarında Yukarı doğru sayıma yapar.

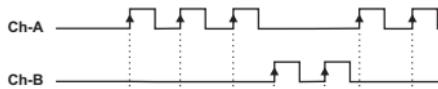


Ekran Başlangıç Değeri = 0 1 2 3 4 5 6 7 Sayma yönü YUKARI

Ekran Başlangıç Değeri = 8 7 6 5 4 3 2 1 Sayma yönü AŞAĞI

000004

Cihaz Ch-B = 0 iken Ch-A girişinin Yükselen Kenarında Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-B = 1 iken Ch-A girişinin Yükselen Kenarında Aşağı doğru sayma yapar.

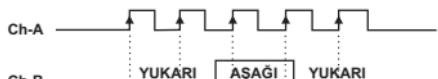

Ekran Başlangıç Değeri = 0 1 2 1 0 1 Sayma yönü YUKARI


Ekran Başlangıç Değeri = 8 7 6 7 8 7 Sayma yönü AŞAĞI

000005

**Cihaz ; x1 Faz Kaymalı Sayma yapar.
(Incremental Enkoder için)**

Cihaz Ch-A Girişinin Çıkan kenarında Ch-B=0 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Cihaz Ch-A Girişinin Çıkan kenarında Ch-B=1 iken Aşağı doğru sayma yapar.

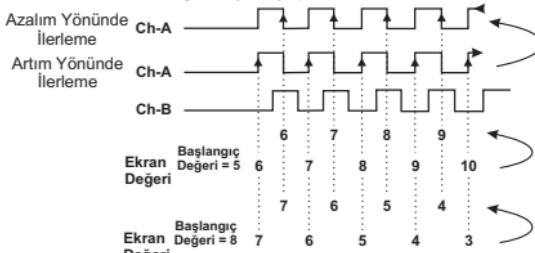

Sayma yönü YUKARI

Sayma yönü AŞAĞI



Cihazın sayma yönü parametresi tarafından ayarlanır. **000000**
Ise cihaz yukarı, **000001** ise cihaz aşağı yönde sayar.

000006


Cihaz ; x2 Faz Kaymali Sayma yapar.
(Incremental Enkoder için)

Cihaz Ch-A Girişinin Çıkan kenarında Ch-B=0 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Cihaz Ch-A Girişinin Çıkan kenarında Ch-B=1 iken Aşağı doğru sayma yapar.

Cihaz Ch-A Girişinin Düşen kenarında Ch-B=1 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Cihaz Ch-A Girişinin Düşen kenarında Ch-B=0 iken Aşağı doğru sayma yapar.

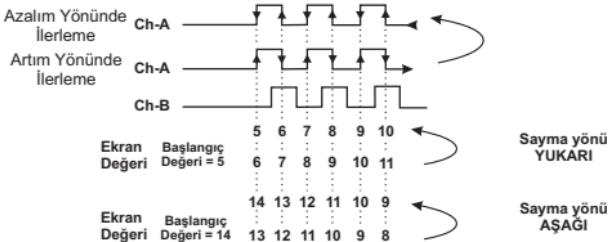

000007

Cihaz x4 Faz Kaymali Sayma yapar.
(Incremental Enkoder için)

Ch-A Girişinin Çıkan kenarında Ch-B=0 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-A Girişinin Çıkan kenarında Ch-B=1 iken Aşağı doğru sayma yapar.

Ch-A Girişinin Düşen kenarında Ch-B=0 iken Aşağı doğru sayma yapar.


Ch-A Girişinin Düşen kenarında Ch-B=1 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-B Girişinin Çıkan kenarında Ch-A=0 iken Aşağı doğru sayma yapar.

Ch-B Girişinin Çıkan kenarında Ch-A=1 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-B Girişinin Düşen kenarında Ch-A=0 iken Yukarı doğru sayma yapar.

Ch-B Girişinin Düşen kenarında Ch-A=1 iken Aşağı doğru sayma yapar.

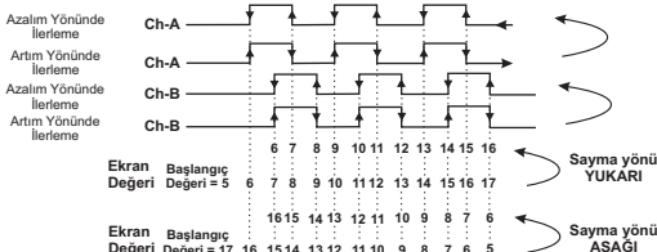

Cihazın sayma yönü **dirEct** parametresi tarafından ayarlanır. **000000**
İse cihaz yukarı, **000001** ise cihaz aşağı yönde sayar.

P.inFLE

Ch-A ve Ch-B Girişlerinin Pulse Süresi.

Ch-A ve Ch-B girişlerinin kabul edilebilir pulse süresini belirler. Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen sürenin altında kalan pulslerin değerlendirme dışında tutulması için kullanılır.

ile 50 msn arasında değer alabilir.



Giriş tipleri ve fonksiyonları parametresi **P.inPut** ; **000005** , **000006** veya **000007** olarak seçildiğinde Ch-A ve Ch-B girişlerinin pulse süresi **P.inFLE** dikkate alınmaz.

r.PFLE

Reset ve Pause Girişlerinin Pulse Süresi.

Reset ve Pause girişlerinin kabul edilebilir pulse süresini belirler. Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen sürenin altında kalan pulslerin değerlendirme dışında tutulması için kullanılır.

ile 50 msn arasında değer alabilir.

d.inEct

Cihazın Sayma Yönü

000000

Artan yönde Sayma. (0--> Preset'e)

000001

Azalan yönde Sayma. (Preset'den --> 0)



Giriş Tipleri ve fonksiyonları parametresi **P.inPut** : **000000** veya **000001** seçilmiş ise Cihazın sayma yönü **d.inEct** parametresi kullanıcı tarafından gözlenmez.

nPn.PnP

Sensör tipi seçimi

000000

NPN Sensör tipi seçilir.

000001

PNP Sensör tipi seçilir.

out.Fnc

Çıkış Fonksiyonları.


out.Fnc = 0000000

Manuel Reset-1.

Cihaz sayma işlemine Manuel Reset aktif olana kadar devam eder.


(Çıkış Pulse Zamanı $outPulse_i$ dikkate alınmaz)

Sayma yönü : 0 \rightarrow P (Yukarı doğru sayma) $dirExt = 0000000$

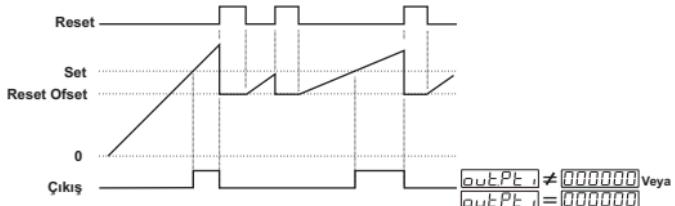

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değişmez. Manuel Reset geldiğinde ise Reset Offset değerine geri döner.

Sayma yönü : P \rightarrow 0 (Aşağı doğru sayma)

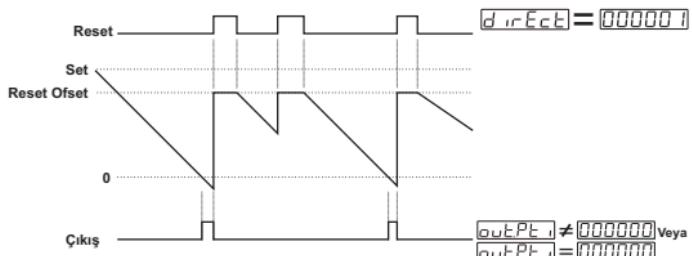


Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değişmez. Manuel Reset için; $CoFSET = 0000000$ ise SET değerine, $CoFSET \neq 0000000$ ise Reset Offset değerine döner.

out.Fnc = 0000001


Manuel Reset-2.
(Çıkış Pulse Zamanı **out.Pt**) dikkate alınmaz)

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) **Dir.Ect = 0000000**

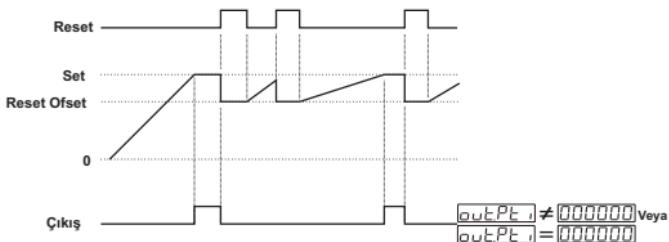

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayma işlemi SET değerinin üzerine devam eder. Manuel Reset geldiğinde ise Reset Offset değerine geri döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) **Dir.Ect = 0000001**

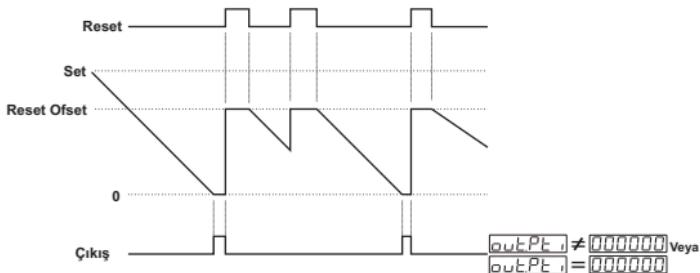

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz. Çıkış Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayılan değer **0000000** değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam etmez. Cihaz Manuel Reset bekler. Manuel Reset için; **RoFSE = 0000000** ise SET değerine, **RoFSE ≠ 0000000** ise Reset Offset değerine geri döner.


out.Fnc = 000002

Manuel Reset-3.

Cihaz sayma işlemine Manuel Reset aktif olana kadar devam eder.

(Çıkış Pulse Zamanı **outP_E** dikkate alınır.)


Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) **dirExt = 0000000**

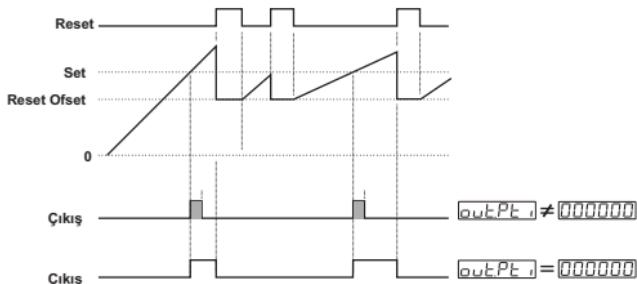

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına **outP_E** sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değişirir. Çıkış pulse zamanı **outP_E = 0000000** ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder.

Manuel Reset geldiğinde ise Reset Ofset değerine geri döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) **dirExt = 0000001**

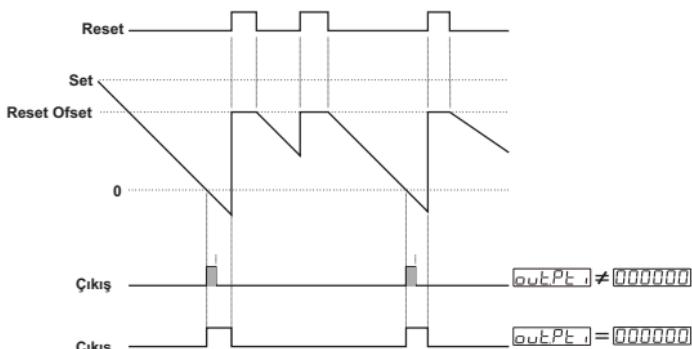


Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına **outP_E** sıfırdan farklı bir değer girilmişse süre sonunda Çıkış konum değişirir. Çıkış pulse zamanı **outP_E = 0000000** ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder.

Manuel Reset için; **RoFSEE = 0000000** ise SET değerine, **RoFSEE ≠ 0000000** ise Reset Ofset değerine geri döner.

out.Fnc = 000003


Otomatik Reset-1

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) **dirExt = 0000000**

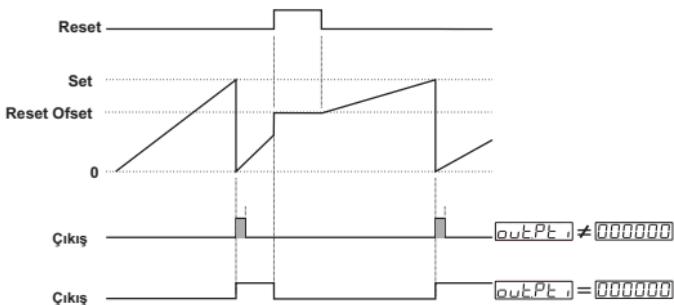

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma 0 dan ileri yönde başlar. Çıkış pulse zamanına **outPT[i]** sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değişir. Çıkış pulse zamanı **outPT[i] = 0000000** ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez. Manuel Reset geldiğinde ise Reset Ofset değerine geri döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) **dirExt = 0000001**

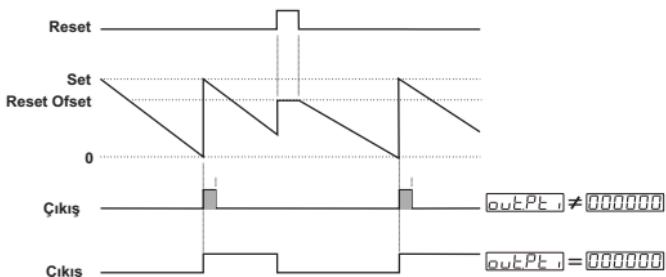



Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma SET değerinden geri yönde başlar. Çıkış pulse zamanına **outPT[i]** sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değişir. Çıkış pulse zamanı **outPT[i] = 0000000** ise Manuel Reset aktif olana kadar konum değiştirmez.

Manuel Reset için: **CoFSEB = 0000000** ise SET değerine, **CoFSEB ≠ 0000000** ise Reset Ofset değerine geri döner.



Çıkış fonksiyonları **outFnc** parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (**000003**, **000004**, **000005** veya **000006**) **outPT[i]**: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) Dir.Ect = 0000000

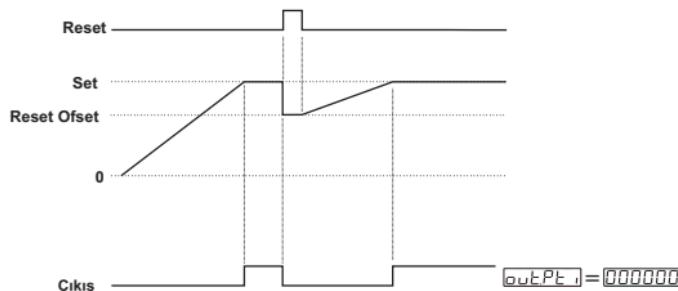
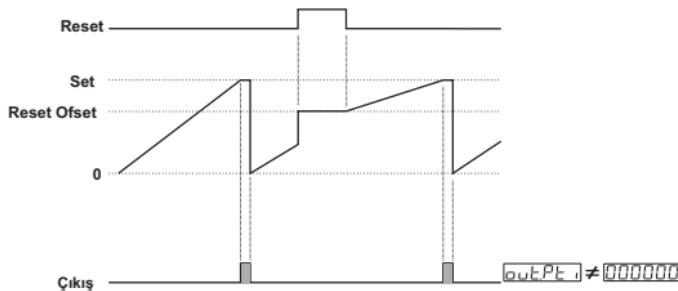


Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına $out.Pt.1$ sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değişir. Çıkış pulse zamanı $out.Pt.1 = 0000000$ ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.

Aktüel sayma değeri SET değerinde kalır. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam etmez. Çıkış pulse zamanı sonunda, Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma "0" dan ileri devam eder.



Çıkış fonksiyonları $out.Fnc$ parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (000003 , 000004 , 000005 veya 000006) $out.Pt.1$: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

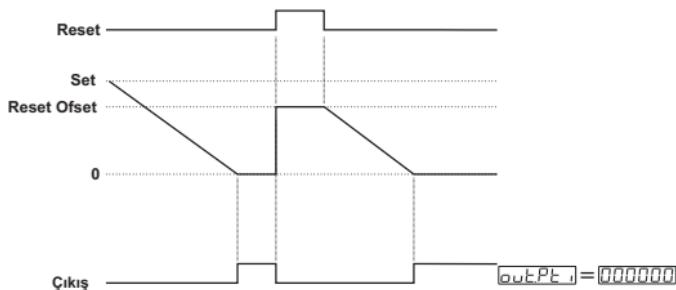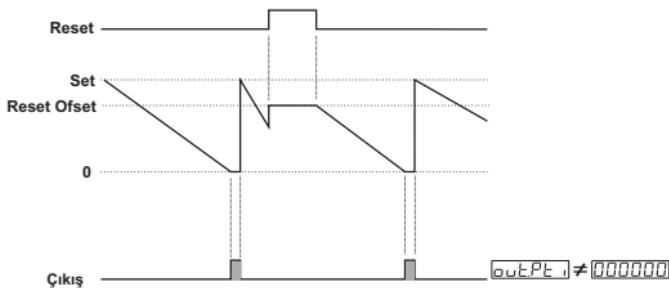

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına $outPte$ sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değişir. Çıkış pulse zamanı $outPte = 0000000$ ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.


Aktüel sayma değeri $outFnL$ değerinde kalır. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam etmez. Çıkış pulse zamanı sonunda, Aktüel değer otomatik resetlenir ve sayma SET değerinden geriye devam eder.

Manuel Reset için; $CoFSEt = 0000000$ ise SET değerine, $CoFSEt \neq 0000000$ ise Reset Offset değerine geri döner.



Çıkış fonksiyonları $outFnL$, **parametresi** Otomatik **Reset olarak seçilmişse** (000003 , 000004 , 000005 veya 000006)
 $outPte$: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) dir.Ect = 0000000

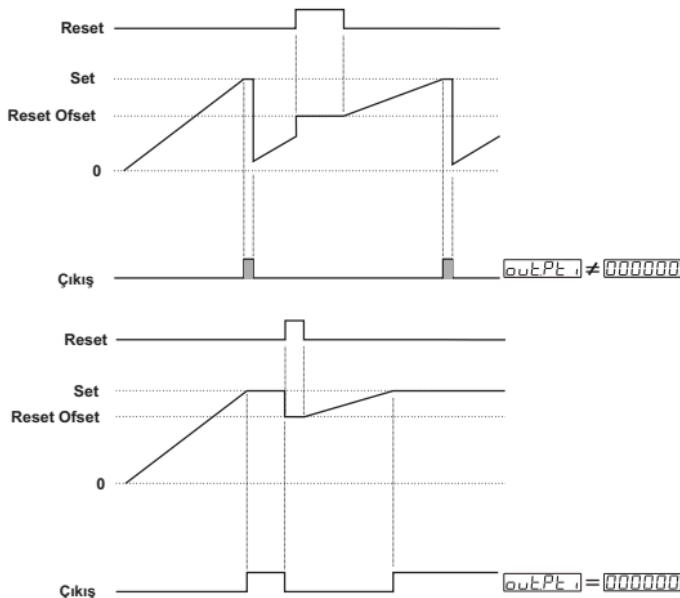


Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına **outPt.i** sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı **outPt.i = 0000000** ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur ve Sayma değeri sıfırlanarak devam eder. Ancak Aktüel değer göstergesinde SET değeri gözlenir. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam etmez. Çıkış pulse zamanı **outPt.i** sıfırdan farklı ise süre sonunda Aktüel değer ekranında gerçek sayma değeri gözlenir ve Çıkış pasif hale getirilir.



Çıkış fonksiyonları **outFnc**, **parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (000003, 000004, 000005 veya 000006)**
outPt.i: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

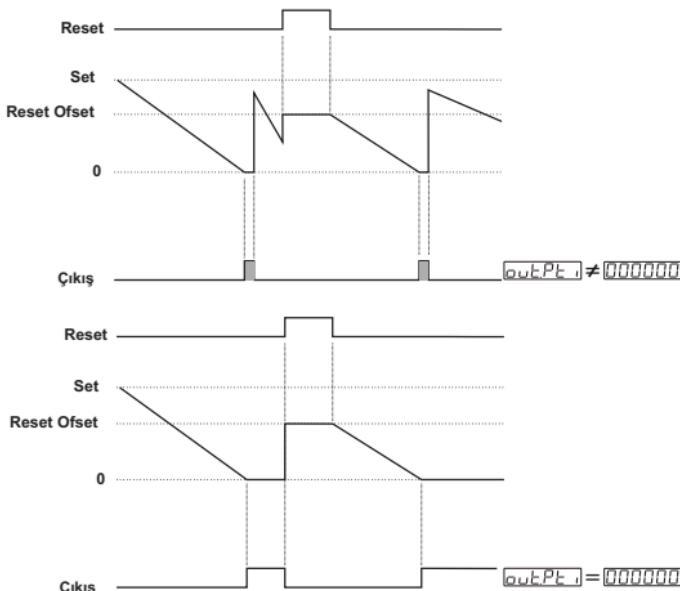

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına $outPc$ sıfırdan farklı bir değer girilmesi sure sonunda Çıkış konum değişir. Çıkış pulse zamanı $outPc = 0000000$ ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.


Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur ve Sayma değeri sıfırlanarak devam eder. Ancak Aktüel değer göstergesinde 00000 Değeri gözlenir. Çıkış pulse zamanı $outPc$ sıfırdan farklı ise sure sonunda Aktüel değer ekranında gerçek sayıma değeri gözlenir ve Çıkış pasif hale getirilir. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam etmez.

Manuel Reset için; $cfgExt = 0000000$ ise SET değerine, $cfgExt ≠ 0000000$ ise Reset Offset değerine geri döner.



Çıkış fonksiyonları $outFunc$ parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (000003, 000004, 000005 veya 000006) $outPc$: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) dir.Ect = 0000000

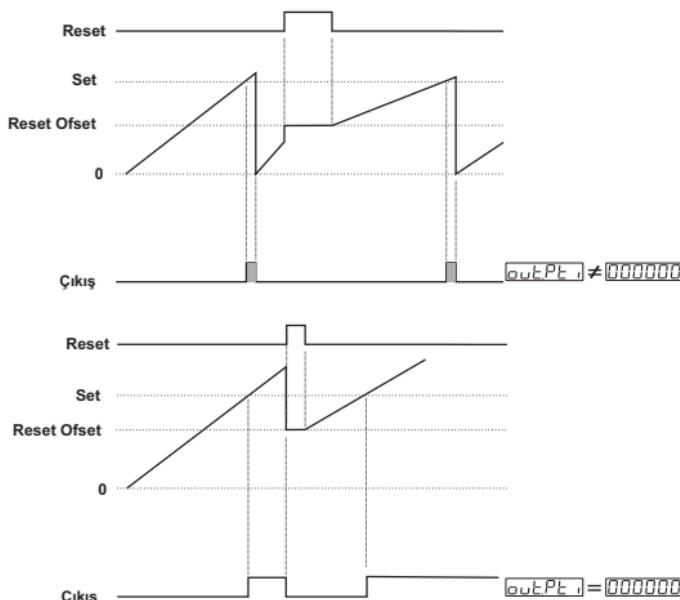


Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına $outPc1$ sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değiştirir. Çıkış pulse zamanı $outPc1 = 0000000$ ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez.

Sayılan değer SET değerine ulaştığında Çıkış aktif olur ve Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder, Çıkış pulse zamanı $outPc1$ sıfırdan farklı ise süre sonunda sayma değeri sıfırlanır ve Çıkış pasif hale getirilir.

Manuel Reset geldiğinde ise Reset Offset değerine geri döner.



Çıkış fonksiyonları $outFnc$ parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (000003 , 000004 , 000005 veya 000006) $outPc1$: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

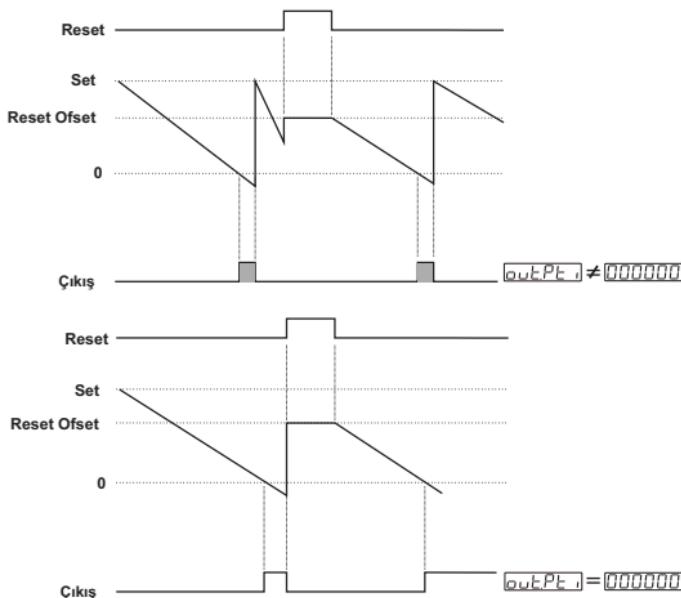

Sayılan değer 0 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur. Çıkış pulse zamanına $outPc$ sıfırdan farklı bir değer girilmesse süre sonunda Çıkış konum değişir. Çıkış pulse zamanı $outPc = 0000000$ ise Manuel Reset aktif olana kadar Çıkış konum değiştirmez. Sayılan değer 0000000 değerine ulaştığında Çıkış aktif olur ve Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder. Çıkış pulse zamanı $outPc$ sıfırdan farklı ise süre sonunda sayma değeri SET değerine eşitlenir ve Çıkış pasif hale getirilir.
 Manuel Reset için; $CoFSeC = 0000000$ ise SET değerine, $CoFSeC \neq 0000000$ ise Reset Offset değerine geri döner.




Çıkış fonksiyonları $outFunc$ parametresi Otomatik Reset olarak seçilmişse (000003 , 000004 , 000005 veya 000006)
 $outPc$: sıfırdan farklı bir değer girilmelidir. Aksi halde Otomatik Reset gerçekleşmez.

out.Fnc = 0000007


Otomatik Reset-5
outPE Çıkış pulse zamanı dikkate alınmaz.

Sayma yönü : 0 --> P (Yukarı doğru sayma) **Direkt = 0000000**

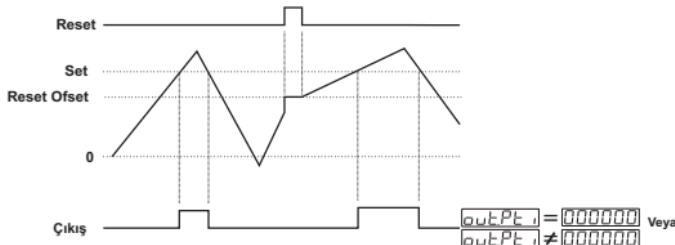

Sayılan değer SET değerine eşit veya büyük ise Çıkış aktif olur. SET değerinden küçük ise Çıkış pasif olur. Çıkış pulse zamanı **outPE** dikkate alınmaz. Sayma işlemi SET değerinin üzerinde devam eder. Manuel Reset geldiğinde ise Reset Offset değerine geri döner.

Sayma yönü : P --> 0 (Aşağı doğru sayma) **Direkt = 0000001**

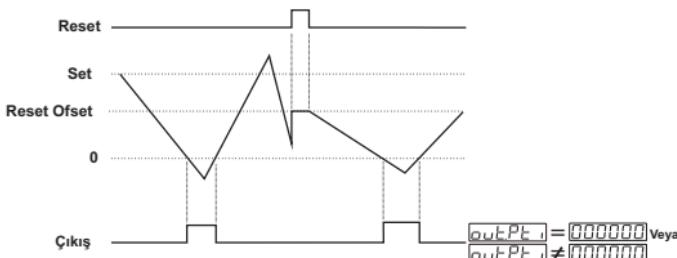

Sayılan değer **0000000** değerine eşit veya küçük ise Çıkış aktif olur. **0000000** değerinden büyük ise Çıkış pasif olur. Çıkış pulse zamanı **outPE** Dikkate alınmaz. Sayma işlemi 0 değerinin altında devam eder.

Manuel Reset için; **CoFSET = 0000000** ise SET değerine, **CoFSET ≠ 0000000** ise Reset Offset değerine geri döner.



Aynı anda azalan veya artan yönde sayma yapan sistemlerde tercih edilir.

out.run**Çıkış Çalışma Şekli****000000**

Çıkış Normalde Enerjisiz.

000001

Çıkış Normalde Enerjili.

out.PE**Çıkış Pulse Zamanı**

Çıkış'ın aktif kalacağı süreyi belirler.

00.00 ile 99.99 saniye arasında değer alabilir.

0.00 saniye girilmesi durumunda süresiz çalışma seçilmiş olur. Detaylı bilgi için **outFn** Çıkış fonksiyonlarının açıkladığı bölümde bakınız.**PointP****Gösterge için Nokta Pozisyonu****000000**Nokta pozisyonu Aktif değildir. Ekran görünümü **000000****000001**Nokta pozisyonu Aktif. Ekran görünümü **000000****000002**Nokta pozisyonu Aktif. Ekran görünümü **000000****000003**Nokta pozisyonu Aktif. Ekran görünümü **000000****000004**Nokta pozisyonu Aktif. Ekran görünümü **000000****dataEc****Veri Kayıt****000000**

Enerji kesintisi durumunda Aktüel değer ekranındaki sayma değeri Kalıcı hafızaya kaydedilir. Cihaz Enerjilendiğinde kaldığı yerden çalışmasına devam eder.

000001Enerji kesintisi durumunda herhangi bir kayıt yapılmaz. Cihaz enerjilendiğinde Ekran değeri **000000** olur.**Protect****Reset ve Set koruması (Ön Panelden Erişim için)****000000**

Cihaz üzerinde Reset ve Set koruması uygulanmaz.

000001

Sadece RESET Butonu koruması aktiftir. Cihaz üzerinden Reset Butonu kullanılarak Aktüel Sayma değeri silinmez. Cihazın Aktüel sayma değeri RESET Girişine pulse uygulayarak silinebilir.

000002

SET değeri değiştirilemez.

000003

Tam Koruma ; Reset koruması aktiftir ayrıca SET değeri de değiştirilemez.

coEFF

Çarpım Katsayısı

Parametre değeri **00000** ile **999999** arasında değer alabilir. Bu parametrede yapılan değişiklik, yapıldığıandan sonra geçerlidir.

00000 Girilmesi durumunda göstergede sayılan sayı gösterilir.

r.oFSET

Reset Ofset

Parametre değeri **000000** ile **500000** arasında değer alabilir. Bu parametrede yapılan değişiklik, yapıldığıandan sonra geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için **outFnc** Çıkış fonksiyonlarının açıklandığı bölüme bakınız.

ProgPS

Program Şifresi

Program parametrelerine erişim sırasında girilen Program şifresidir.
0000 ile **9999** arasında değer alabilir.

Bu değer **0000** ise Program parametrelerine girişte şifre sorulmaz.
Programlama Butonuna basıldığında ilk önce **Prog** ekranı gelir.

Bu değer "0"dan farklı iken Program parametrelerine erişim sırasında şifre ekranında ;

1-Kullanıcı **PSwurd değerini yanlış girerse :**

Parametre değerlerini göremeden Ana çalışma ekranına döner.

2-Kullanıcı **PSwurd şifresini yazmadan Enter butonu ile Programlama bölümüne girerse (Parametreleri gözlemek amacıyla) :**


Program şifresi parametresi dışındaki tüm parametre değerlerini görebilir ancak parametrelerde herhangi bir değişiklik yapamaz.

6. EZM-7730 Programlanabilir Sayıcı Cihazındaki Hata Mesajları

1-Programlama bölümüne girişte bir şifre değeri varken ;

Kullanıcı , şifre bölümüne herhangi bir değer girmeden , sadece ONAY butonunu kullanarak , Programlama bölümüne geçiş yapabilir.


Kullanıcı Programlama bölümünde Programlama Şifresi **ProgPS** Parametresi hariç tüm parametreleri görebilir ancak ilgili program parametrelerinde değişiklik yapamaz. Programlama bölümüne girişte , Şifrenin doğru olarak girildiği durumlarda parametrelerin en yüksek değerler basamağı yanıp sönerken , şifrenin girilmemiş durumlarda bu yanıp sönme işlemi gerçekleşmez.

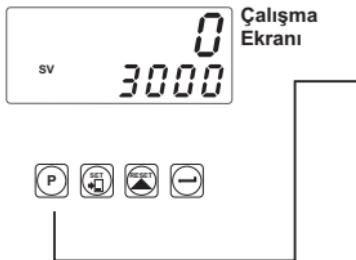

PROG butonuna bastığınızda
Program bölümüne giriş için şifre
sorulacaktır.



Şifre Ekranı
Parametrenin
alabileceği, en
yüksek değer
basamağı ;
(Bu parametre
için 4. basamak)
yanıp söner.

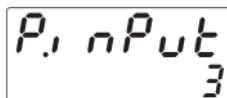

Giriş Tipleri ve Fonksiyonları

Herhangi bir yanıp sönme
İşlemi gerçekleşmez.



ONAY butonuna basarak ,
Program Şifresi hariç tüm
Program parametrelerini
görebilirsiniz.



Reset Ofset Parametresi



Programlama bölümünden
çıkmak için PROG
Butonuna basınız.

Parametreler arasında
dolaşmaya devam etmek
için ONAY butonuna
basmaya devam ediniz.





SV


0
3000

SV

SV

SV

SV

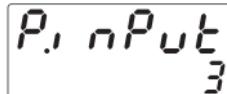

Çalışma Ekranı



Giriş Tipleri ve Fonksiyonları




OP SV

3000



2-Aktüel Ekran değerinin yanıp sönmesi ve cihazın sayma yapmaması durumu ;
Cihazın Sayma değerinin Maksimum Sayma sınırını aşması durumunda ortaya çıkar.
RESET Butonu kullanılarak , Sayma değerleri ile birlikte bu uyarı ekranı da silinebilir.

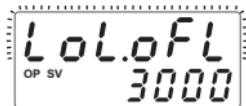

OP SV

3000



3-Aktüel Ekran değerinin yanıp sönmesi ve cihazın sayma yapmaması durumu ;
Cihazın Sayma değerlerinin Minimum Sayma sınırını aşması durumunda ortaya çıkar.
RESET Butonu kullanılarak , Sayma değerleri ile birlikte bu uyarı ekranı da silinebilir.

7. Spesifikasyonlar

Cihaz Türü	: Programlanabilir Sayıcı
Fiziksel Özellikler	: 72mm x 72mm x 87,5mm DIN 43700 Panel montajı için Plastik koruma. Panel kesiti 69x69mm.
Koruma Sınıfı	: NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20).
Ağırlık	: Yaklaşık olarak 0.25 Kg.
Ortam Şartları	: Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar, yoğun nem olmayan ortamlarda.
Stoklama / Ortam sıcaklığı	: -40 °C ile +85 °C / 0 °C ile +50 °C arasında.
Stoklama / Ortam nem oranı	: 90 % max. (Yoğunlaşma olmayan ortamda)
Montaj Tipi	: Sabit montaj kategorisi.
Asırı Gerilim Kategorisi	: II
Elektriksel Kirililik	: II. Ofis veya iş ortamında, iletken olmayan kirlenmelerde.
Çalışma Periyodu	: Sürekli.
Besleme Voltajı Ve Güçü	: 230 V ~ (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 2.3VA 115 V ~ (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 2.3VA 24 V ~ (-%15 / +%10) 50/60 Hz. 2.3VA
Dijital Girişlerin Elektriksel Özellikleri	: Nominal Giriş gerilimi : 16 VDC @ 5mA Maksimum uygulanabilecek gerilim : 30 VDC Lojik 1 minimum seviye : 3 VDC Lojik 0 maksimum seviye : 2 VDC
Maksimum Giriş Frekansı	:
	P_{inPut} = 0 , 1 , 2 ise 20000 Hz
	P_{inPut} = 3 , 4 ise 20000 Hz
	P_{inPut} = 5 , 6 ise 12000 Hz
	P_{inPut} = 7 ise 10000 Hz
Çıkış Tipi	: Röle Çıkışı Rezistif Yükte 5A@250V~ 100.000 Anahtarlama (Tam Yükte)
Aktüel Değer Göstergesi	: 10.8 mm Kırmızı 6 digit LED Göstergé
Set Göstergesi	: 8 mm Yeşil 6 digit LED Göstergé
LED Göstergeler	: SV (Set değeri) , OP (Kontrol Çıkış) LED Ieri,
Uyumlu Standartlar	: GOST-R, CE